



改善箇所説明図

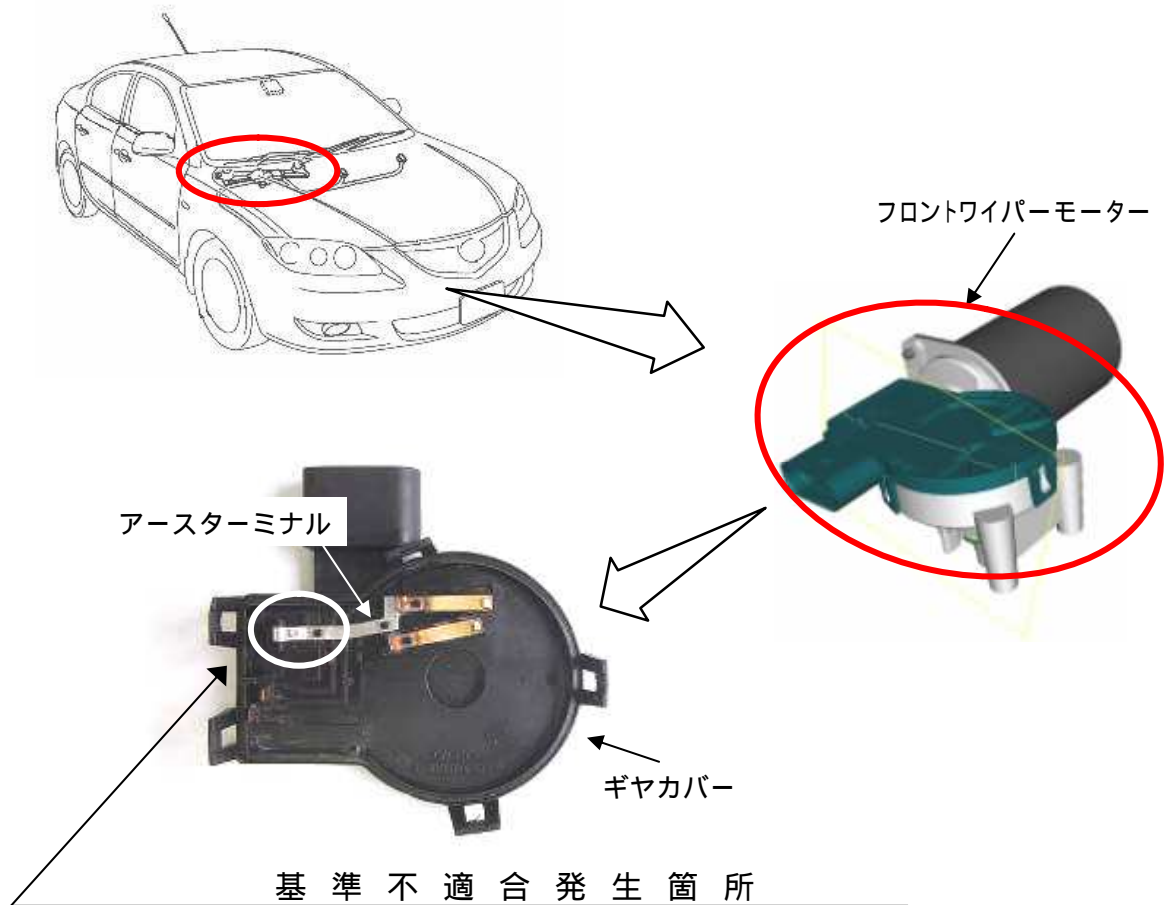

フロントワイパーモーターにおいて、アースターミナルが変形しているものがある。そのため、アースターミナル接点部が導通不良に至ることがあり、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントワイパーモーターにアース線を追加する。

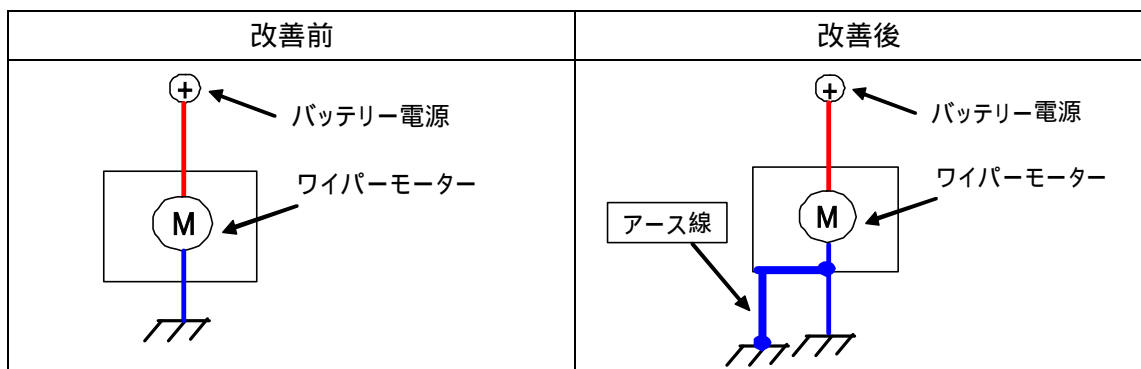

識別：右フロント・サスペンション取付け部のストラット・バー・ブラケットに白ペンを塗布する。

注) は、追加部品を示す。