


**【改善箇所説明図】 不具合内容 ①**

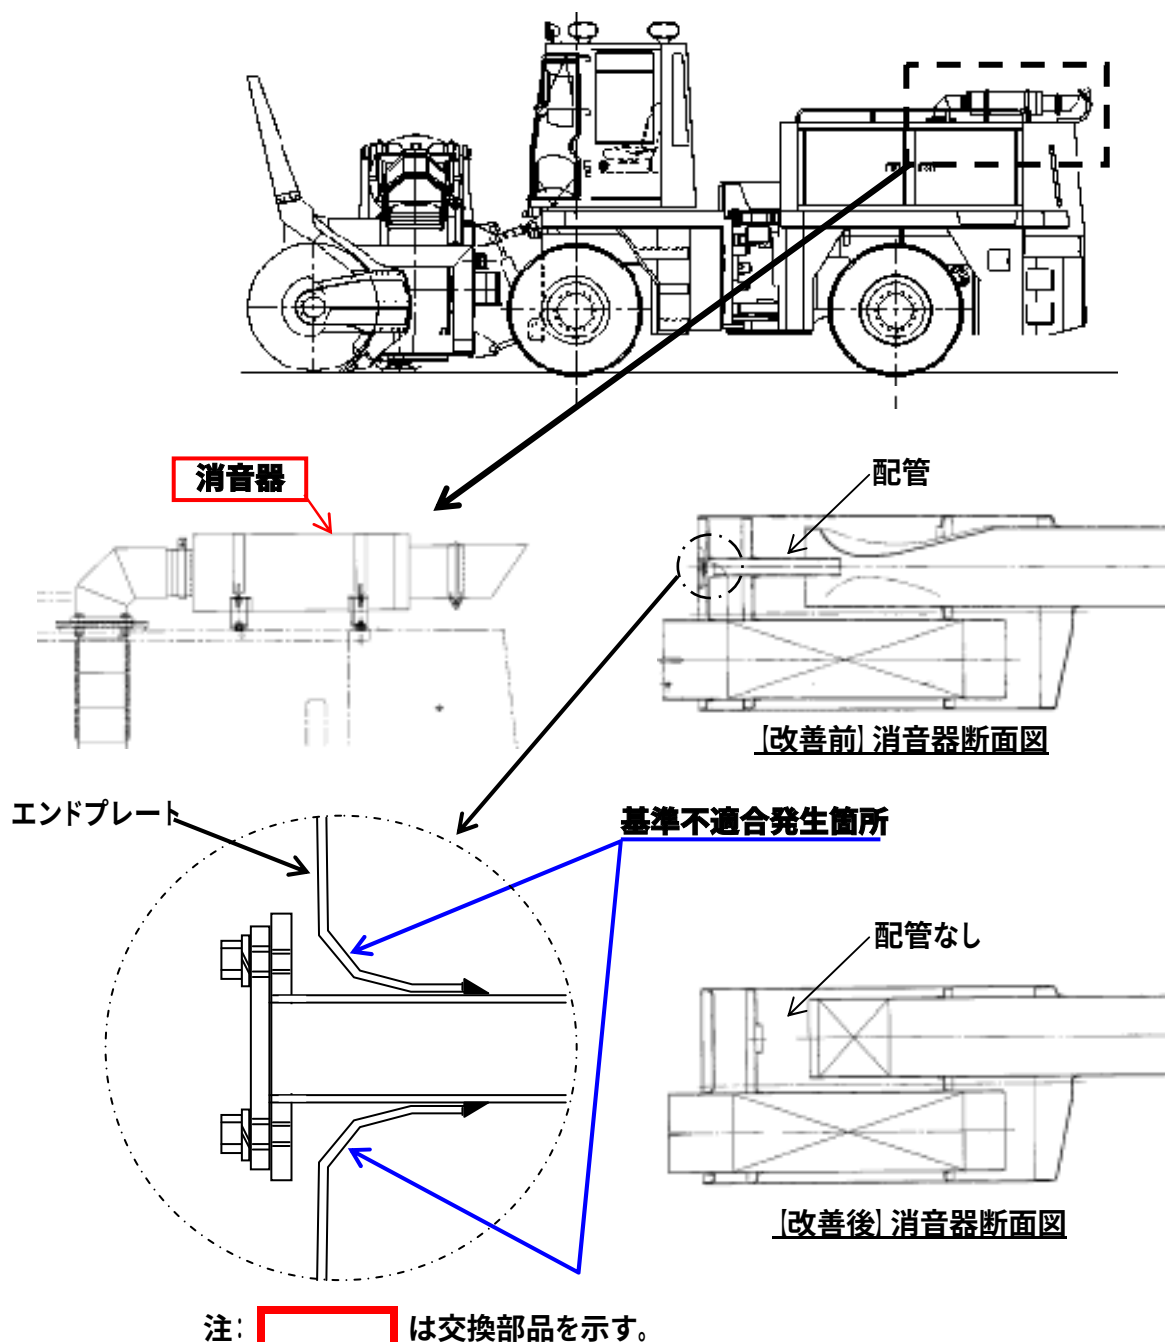

**【不具合発生箇所】**

- ①騒音防止装置において、消音器のエンドプレートに配管を取り付ける部分の強度が不十分なため、原動機の振動により当該取付部に亀裂が入り、消音器のエンドプレートが破損するおそれがある。

**改善措置の内容**

- ① 全車両、消音器を対策品に交換する。

識別：消音器の形状で識別とする。