


改善箇所説明図

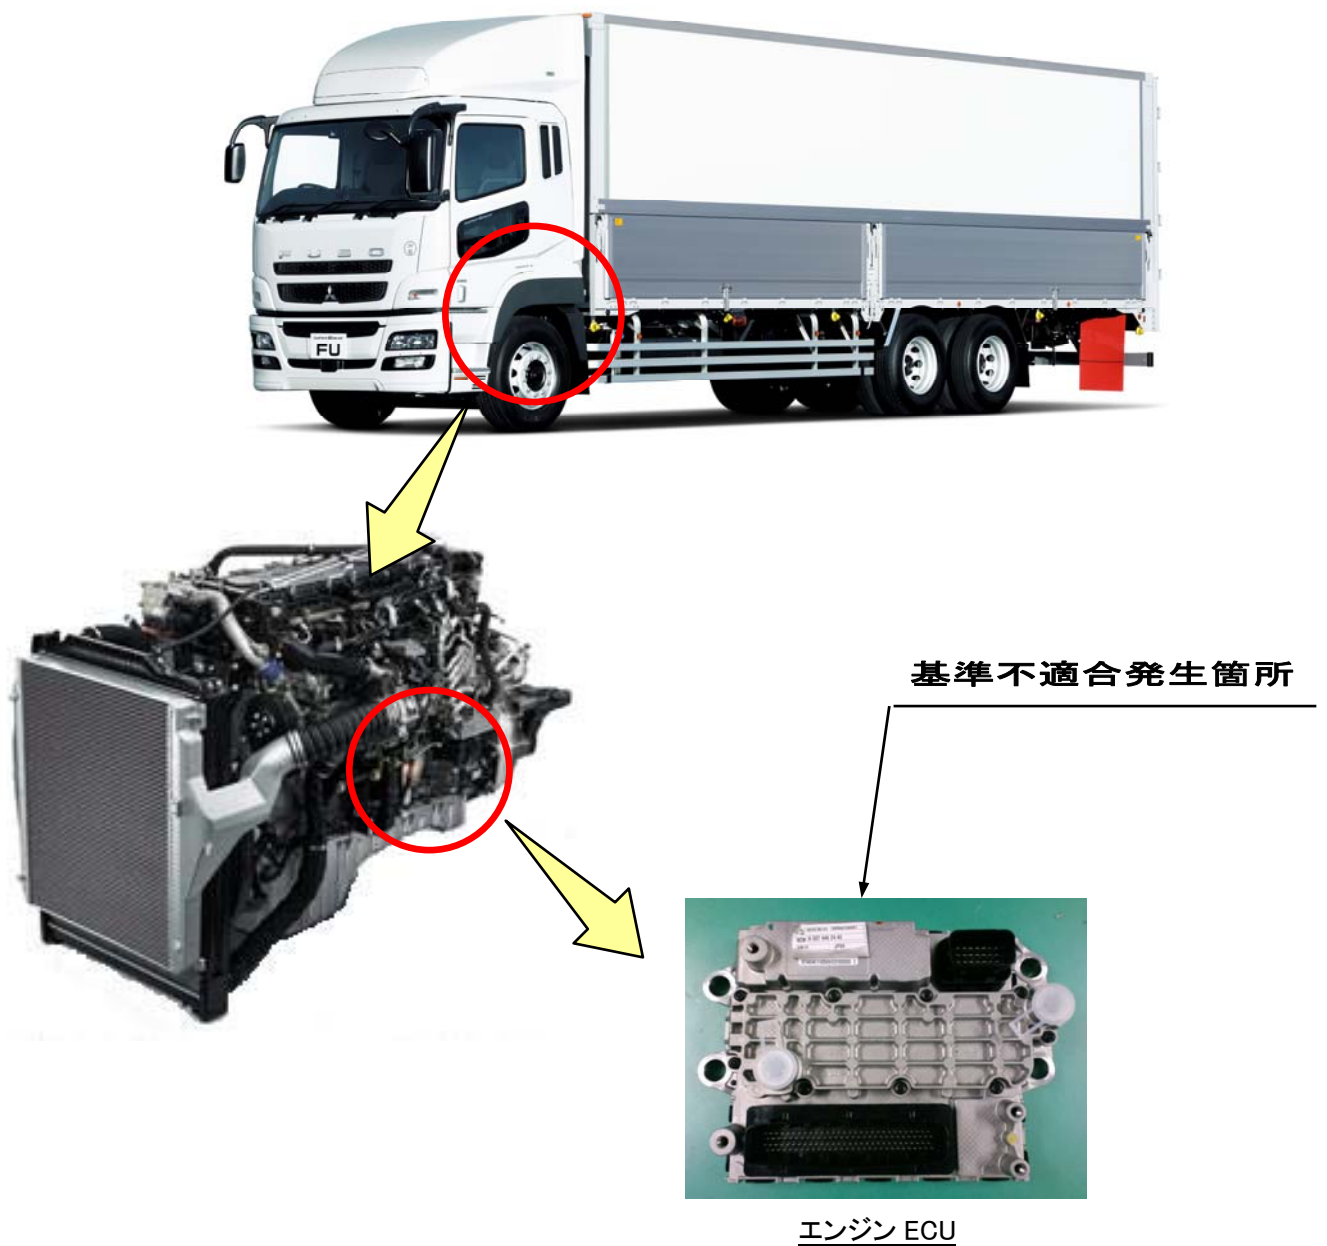

エンジン ECU において、誤ったデータが書き込まれたため、排気ガスの規制値を満足出来ないおそれがある。
また、バスにおいては、冷却ファンが作動しないため、オーバーヒートに至るおそれがあり、トラックにおいても、エンジン制御ランプの誤点灯などが発生する。

改善措置の内容

全車両、エンジン ECU のプログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD143」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーストラライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏