


改善箇所説明図

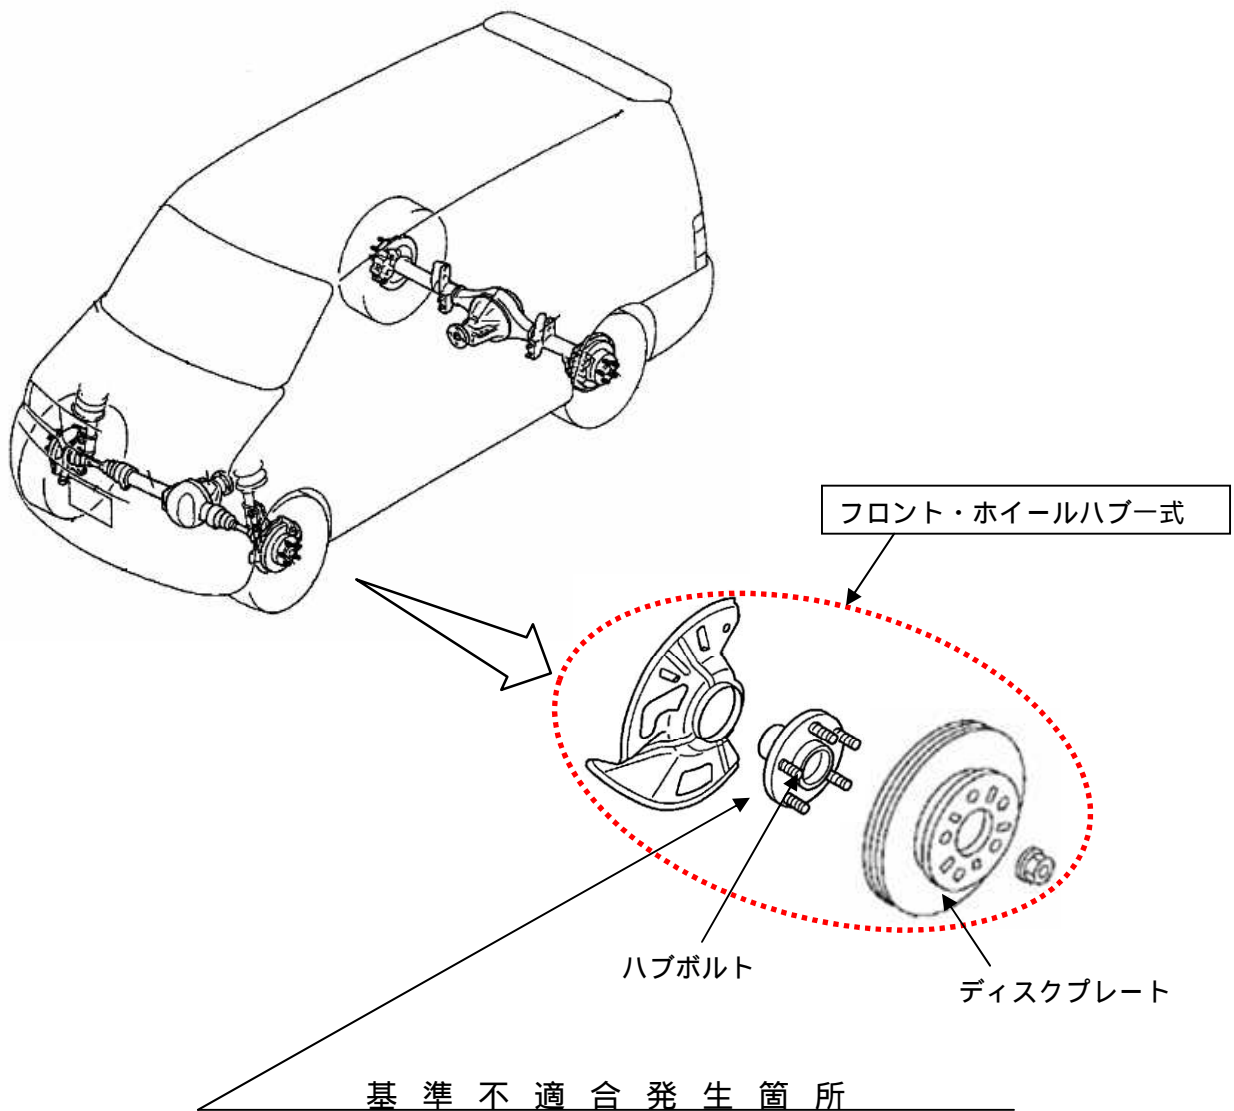

フロント・ホイールハブの補修部品において、ハブボルト穴の加工が不適切なため、ホイールハブやハブボルトがディスクプレートと干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ホイールナットの緩みやハブボルトの折損が発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、フロント・ホイールハブ式を良品と交換する。

識別：室内のヒューズボックスのカバーに黄ペンを塗布する。

注) ☐ は、交換する部品を示す。