



改善箇所説明図

1. 1～3t車の場合

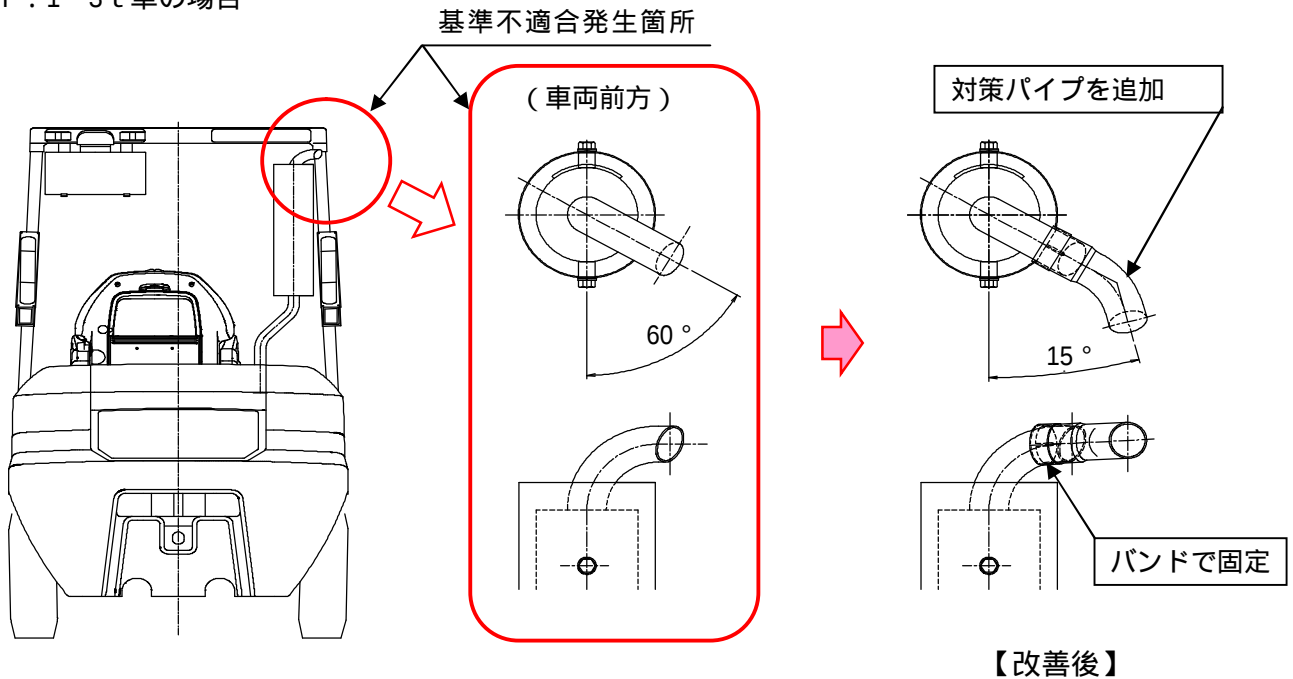

2. 4t車の場合

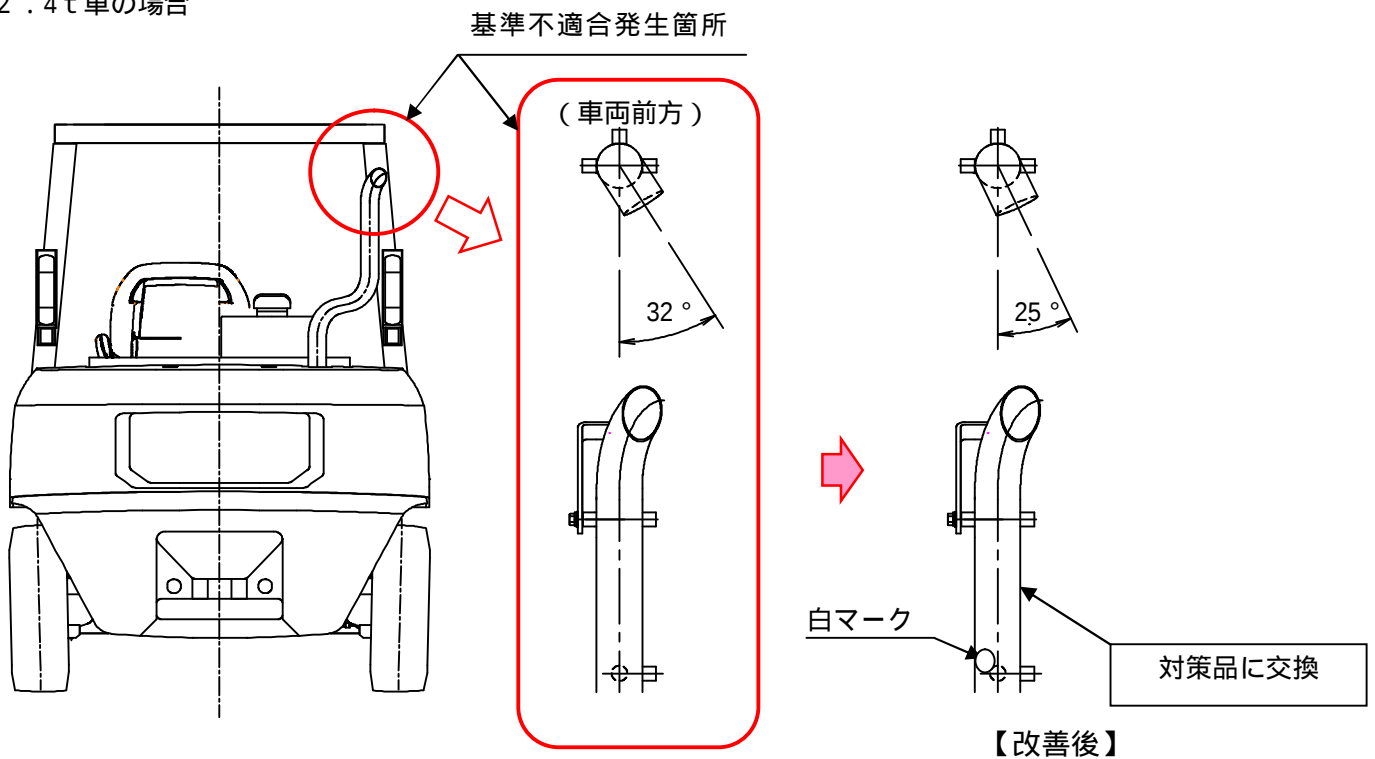

【基準不適合発生箇所】

フォークリフトにおいて、オプション設定した排気管の開口部が、右向きとなっている。そのため、排気ガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがある。

【改善内容】

全車両、車両の大きさに応じ、排気管の開口部に対策部品を追加しバンドで固定する、または、消音器一体型排気管を対策品に交換する。

識別：1～3t車の場合 目視により容易に識別できるため、特別な措置はとらない

4t車の場合 排気管に白マークを付けて識別する