


改善箇所説明図



車両上方視

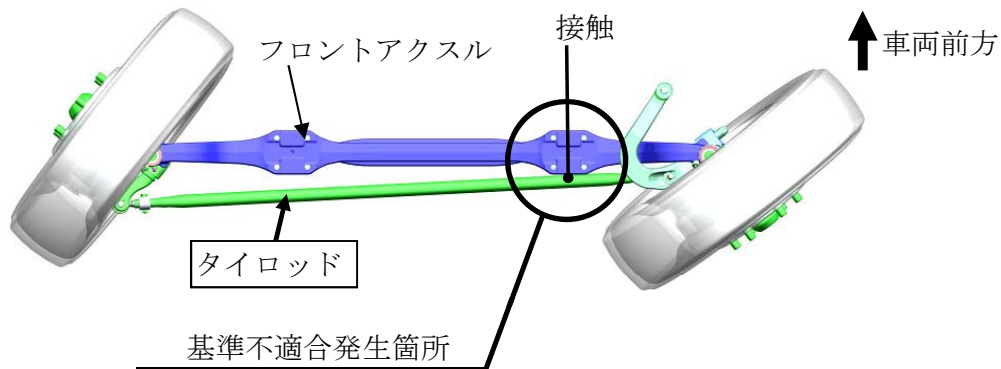

中型トラックにおいて、タイロッドの形状が不適切なため、ハンドルを最大限度まで切るとフロントアクスルとタイロッドが接触するおそれがある。

改善前	改善後

改善の内容： 全車両、タイロッド及びタイロッドエンドを対策品に交換する。

識別： 助手席ドア開口部のシリアルナンバープレートに黄色シールを貼付する。

注 は交換する部品を示す。