


改善箇所説明図

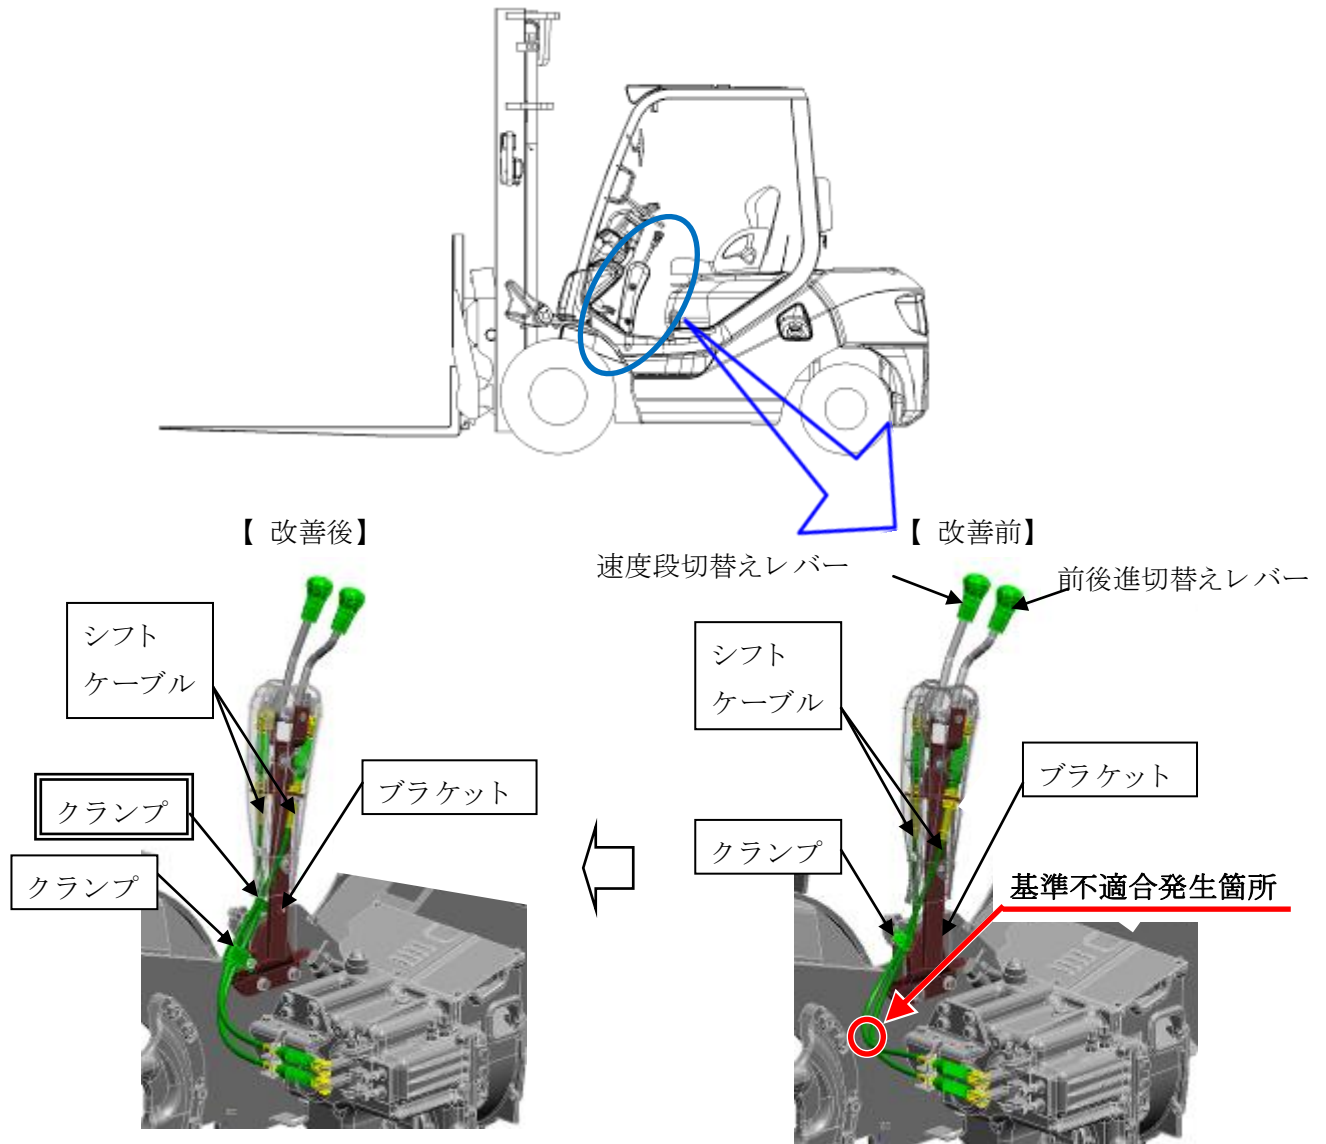

注： は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。

手動変速機において、組立工程でシフトケーブルを折り曲げて組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、シフトケーブルが折損してシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、クランプとブラケットを対策品に交換し、新たにクランプを追加するとともに、シフトケーブルを新品に交換する。

識別： ブラケットに白ペイントを塗布する。

白色ペイントを塗布

