


改善箇所説明図

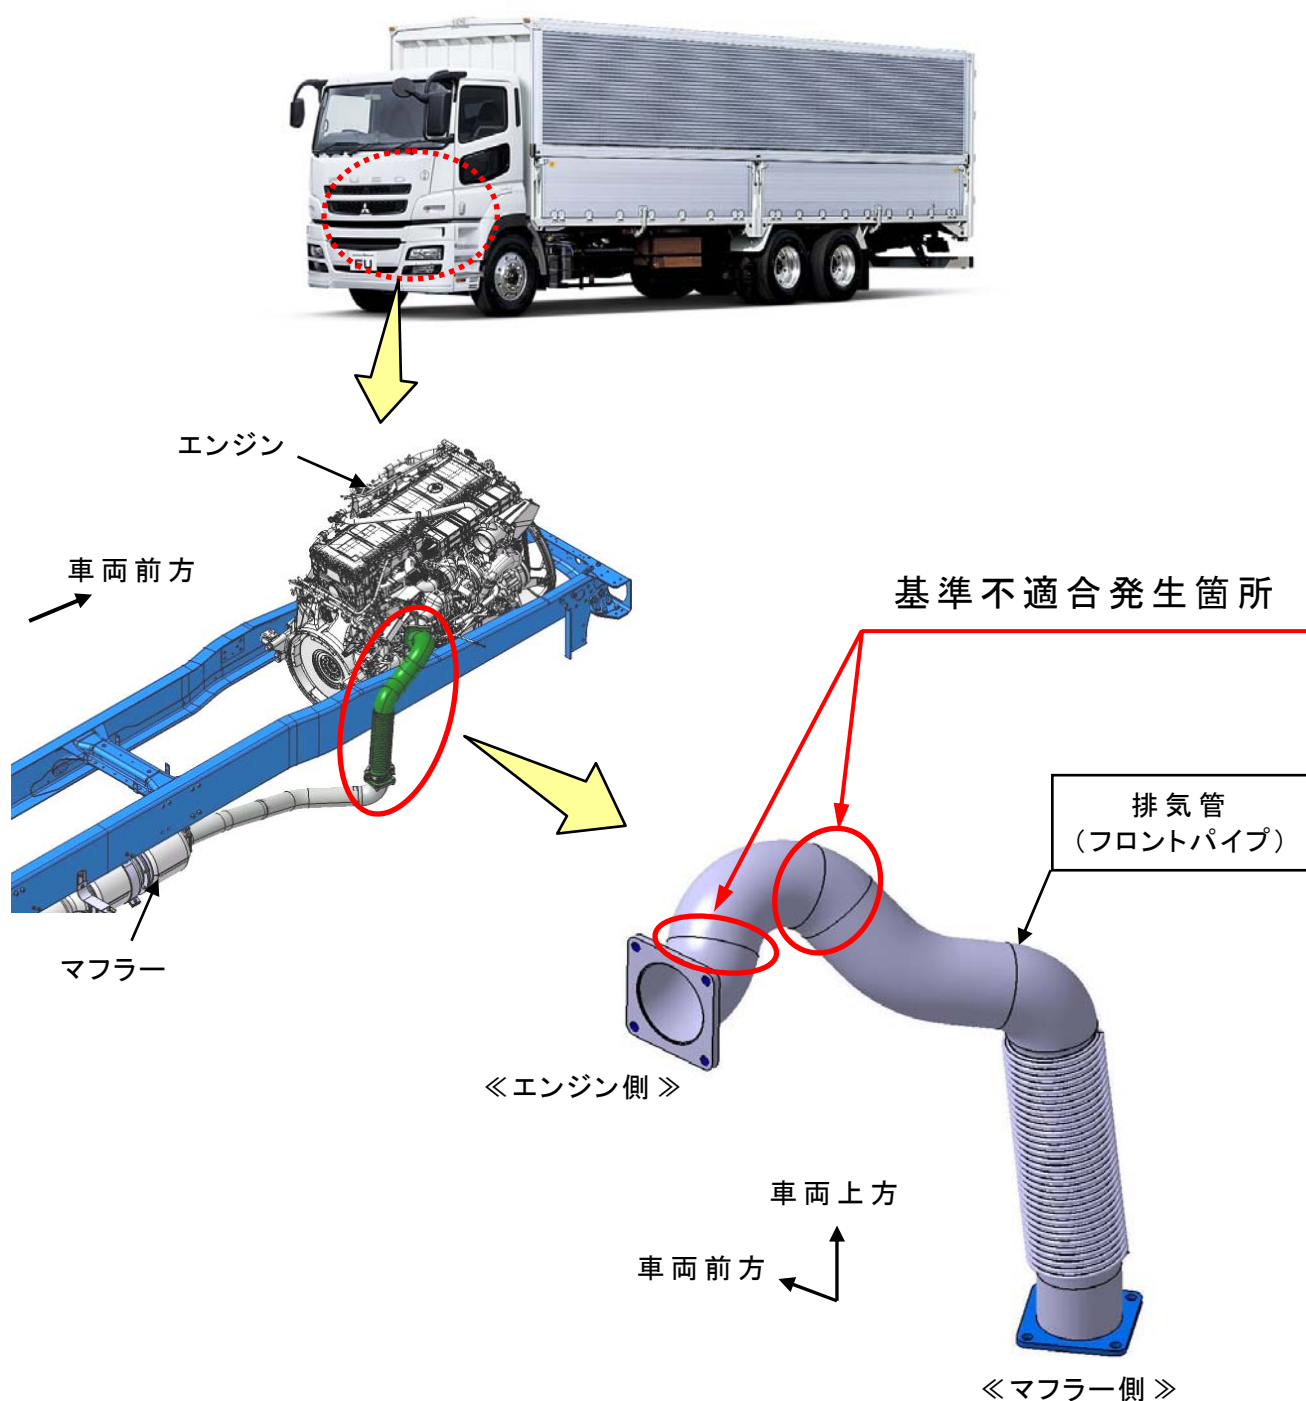

大型トラックにおいて、排気管(フロントパイプ)の溶接が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、溶接部が亀裂して破断に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管(フロントパイプ)を対策品に交換する。

注 : は、交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD154」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。