


## 改善箇所説明図

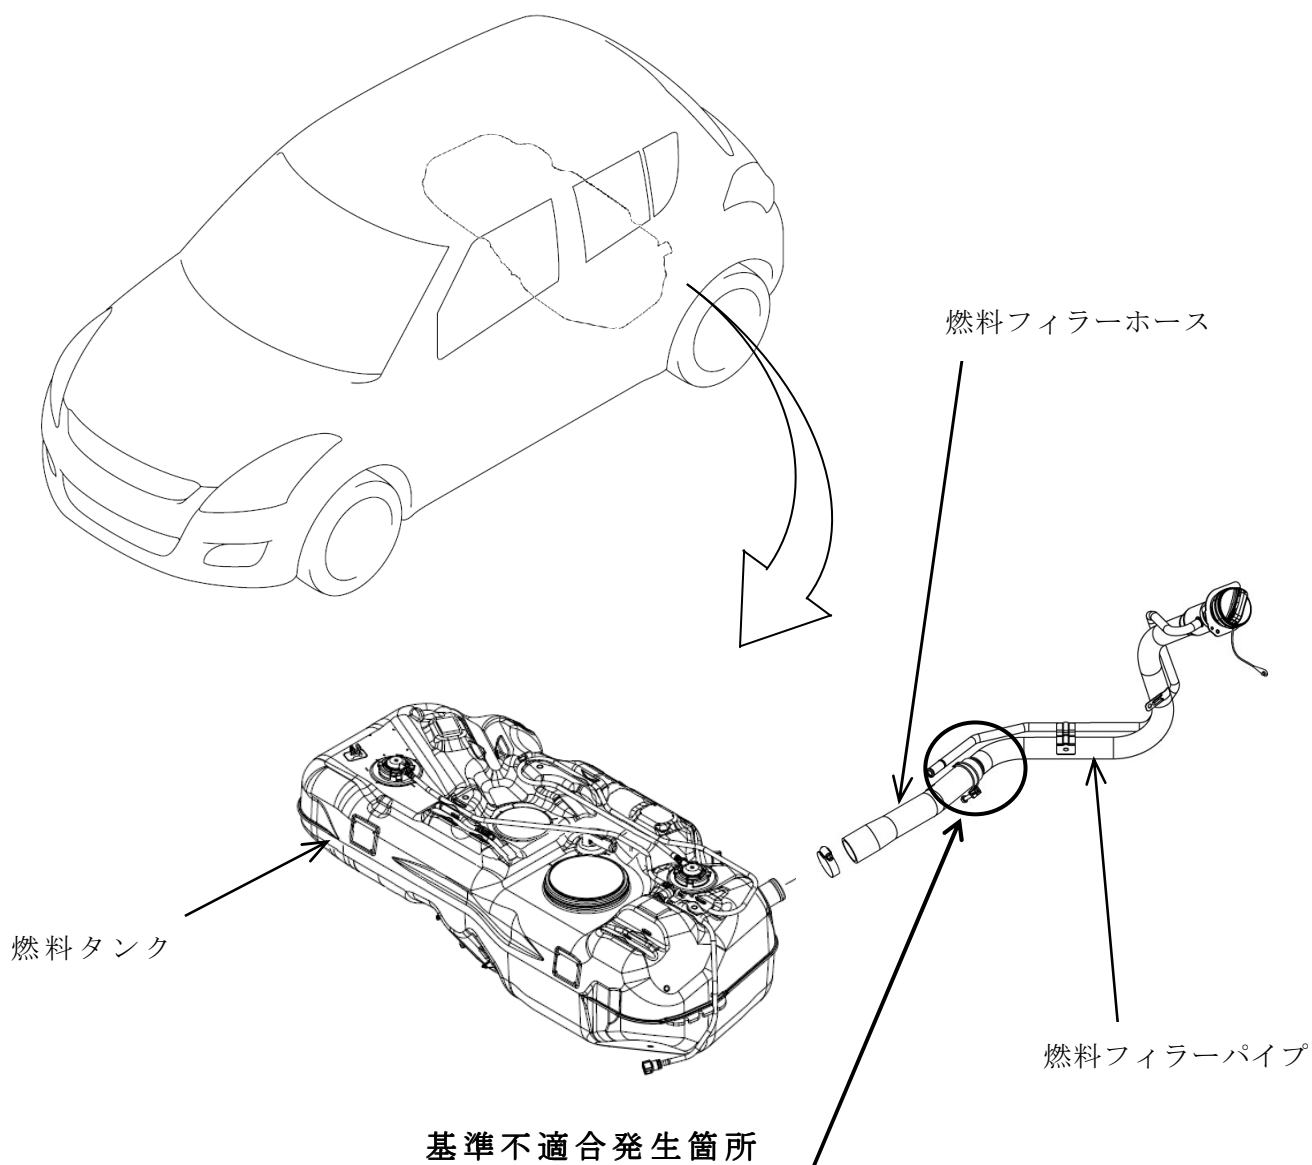

燃料フィルターホースにおいて、燃料フィルターパイプへの組付けが不適切なため、当該ホースと燃料フィルターパイプとのシール性能が低下することがある。そのため、燃料を給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動した後に継ぎ足し給油を行った場合に、当該ホースから燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料フィルターホースを適切に組付ける。

識別：ID プレートに青色のシールを貼付する。