


改善箇所説明図

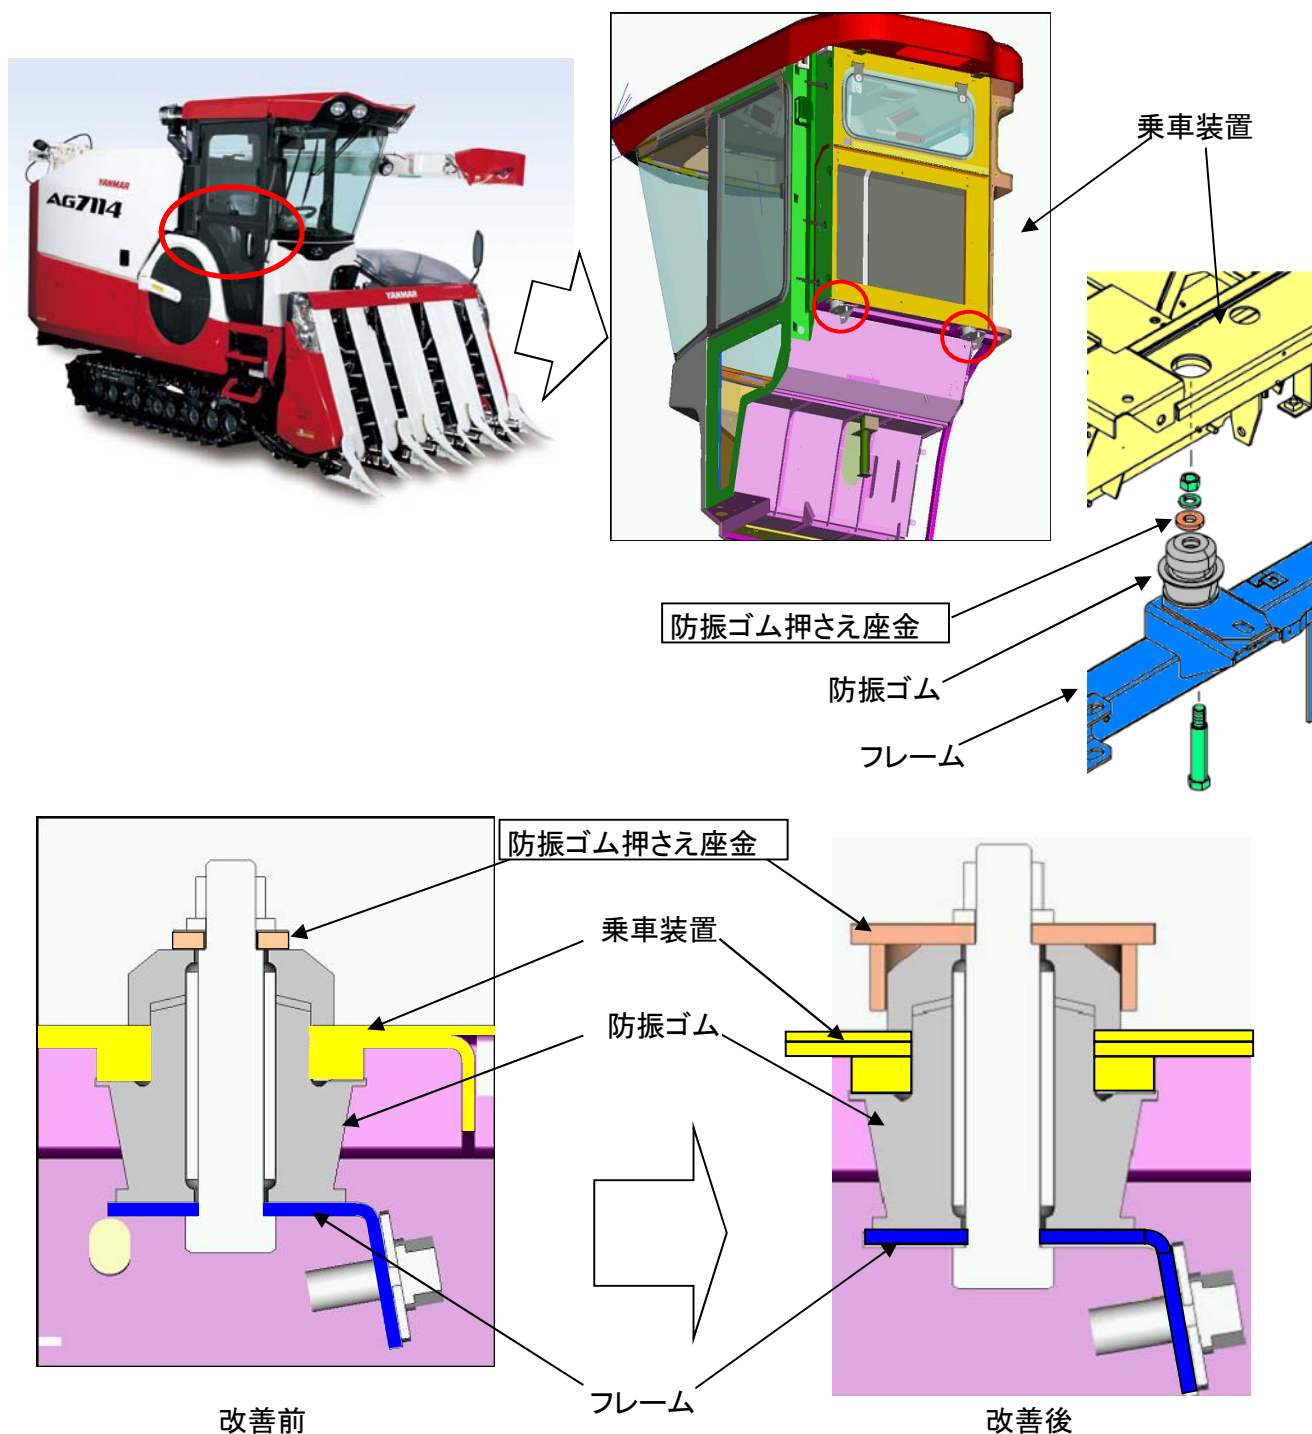

不具合発生箇所

乗車装置後部の防振支持部において、防振ゴムの押さえ座金の形状が不適切なため防振支持部が抜け出るものがある。このため、急停止した場合にキャビンが前方に傾くおそれがある。

改善内容

全車両、防振ゴムの押さえ座金を対策品に交換する。

交換部品を示す。

識別

キャビン室内右前下部の、機体No横に青色のマークを貼り付ける。