
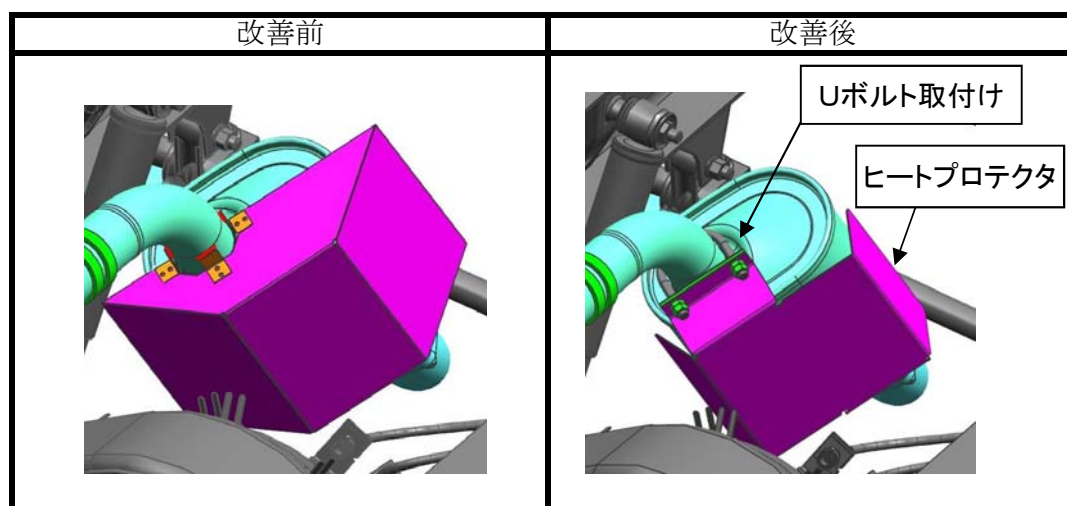


改善箇所説明図

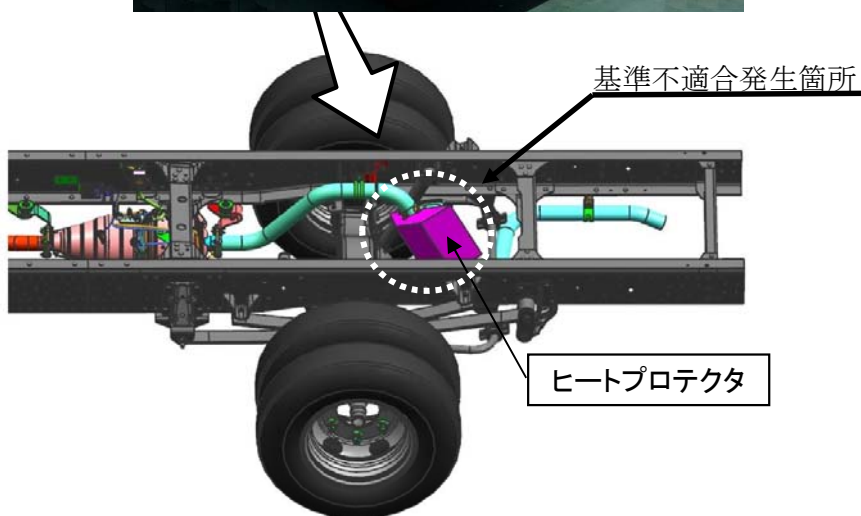

放送中継車のサイレンサ用ヒートプロテクタ取付部の溶接強度が不足しているため、走行時の車両振動等により、当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該ヒートプロテクタが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、固定方法を変更した対策品のヒートプロテクタに交換する。

識別：・助手席ドアストライカー付近に黄色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する部品を示す。

