


改善箇所説明図



<改善前>

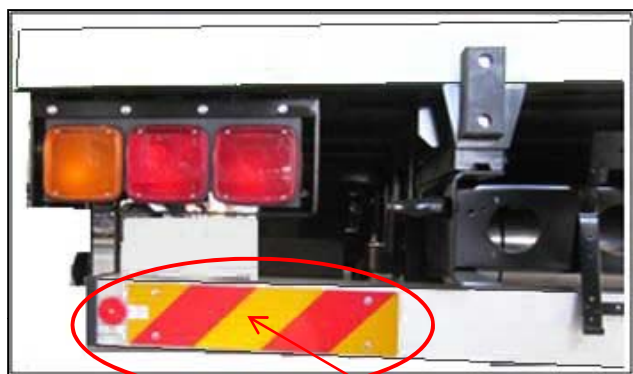

<改善後>

大型後部反射器

基準不適合発生箇所

コンテナ専用車の大型後部反射器において、当該反射器の取付位置が不適切なため、反射器内側上部の幾何学的視認性が、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善措置の内容

全車両、テールランプ下に大型後部反射器取付ブラケットを新設し、大型後部反射器を移設する。

注：□ は、移設する部品を示す。

識別：車両後部左右の大型後部反射器が、テールランプ下に移設されているため外観から容易に識別できる。