


改善箇所説明図

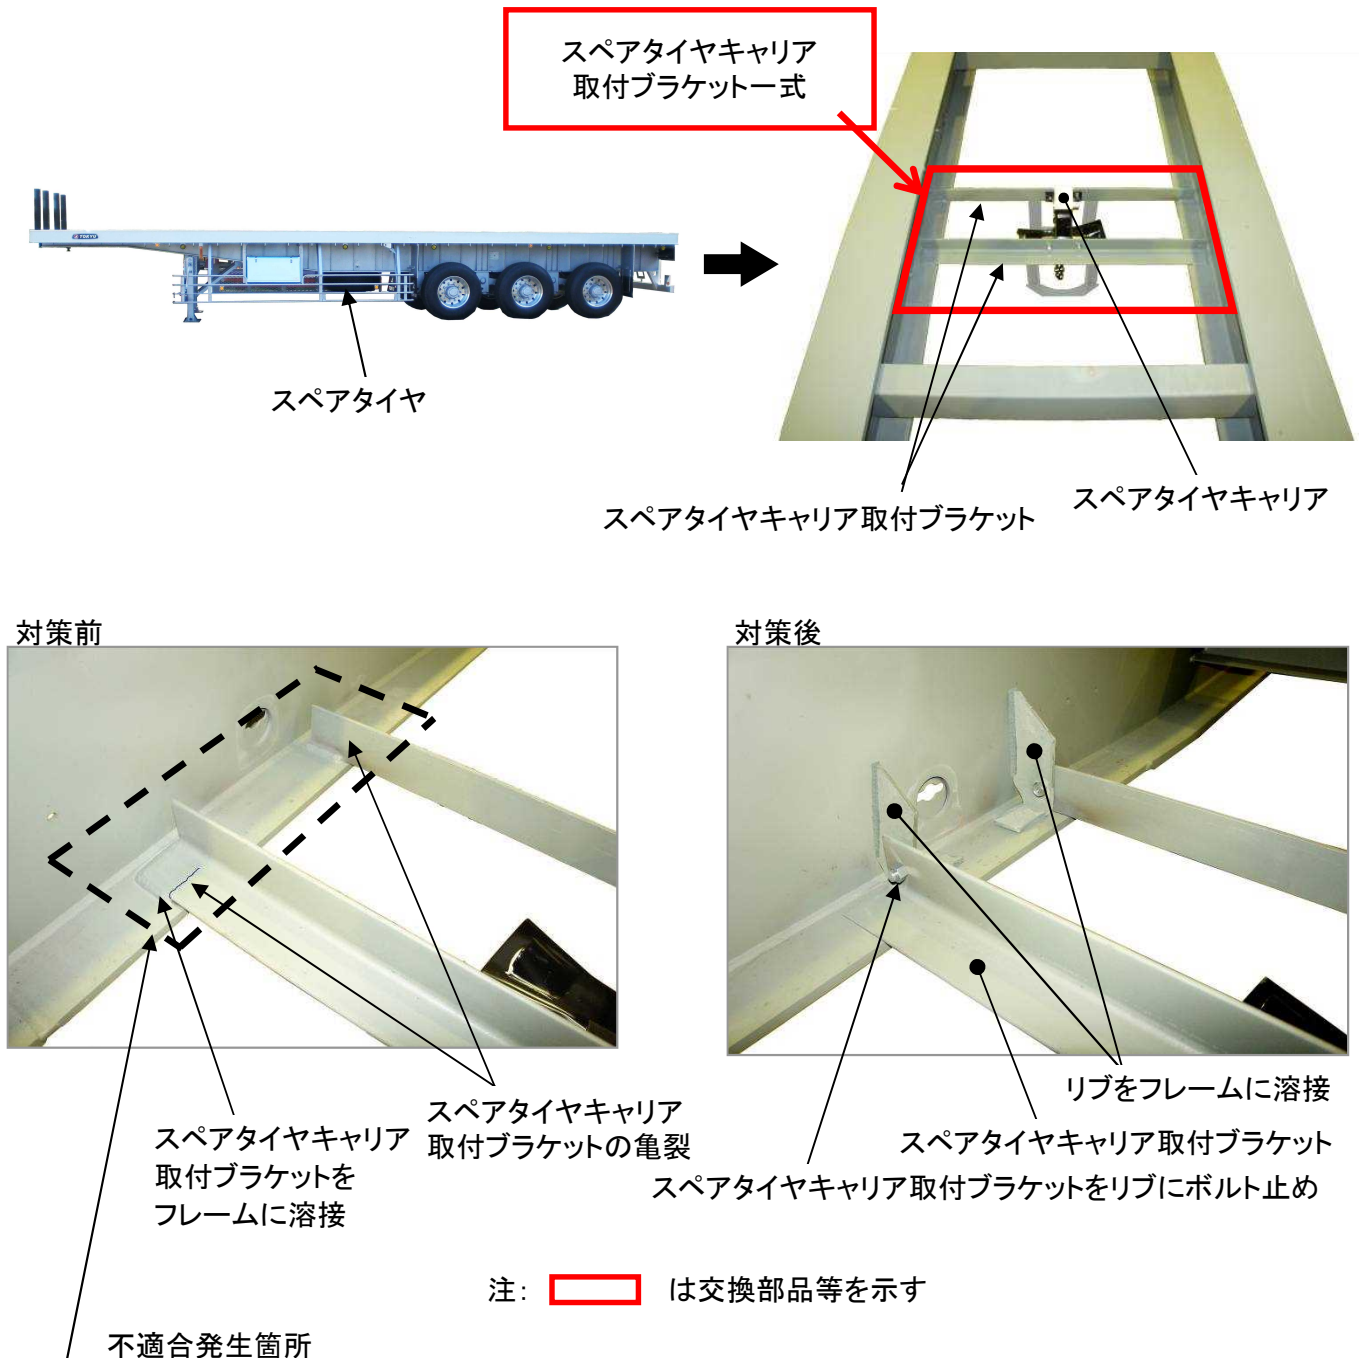

スーパーシングルタイヤ仕様のトレーラにおいて、スペアタイヤキャリアを取り付けるためのブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットのメインフレーム溶接部付近に応力が集中し、亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットの亀裂が進行し、最悪の場合、当該ブラケットとともに、スペアタイヤが脱落するおそれがある。

《改善措置の内容》

全車両、スペアタイヤキャリア取付ブラケット一式を対策品に交換する。