


改善箇所説明図①

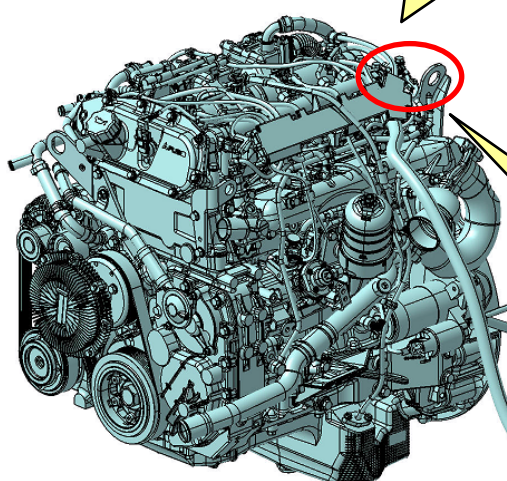

エンジン

基準不適合発生箇所

クランプ

戻り側燃料ホース

↑ 車両後方



《上方視》

エンジン上面

小型トラックにおいて、戻り側燃料ホースのクランプが装着されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該燃料ホースが外れて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、戻り側燃料ホースの接続部を点検し、クランプが無い場合はクランプを追加する。

注：□ は、追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT117」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。