


改善箇所説明図

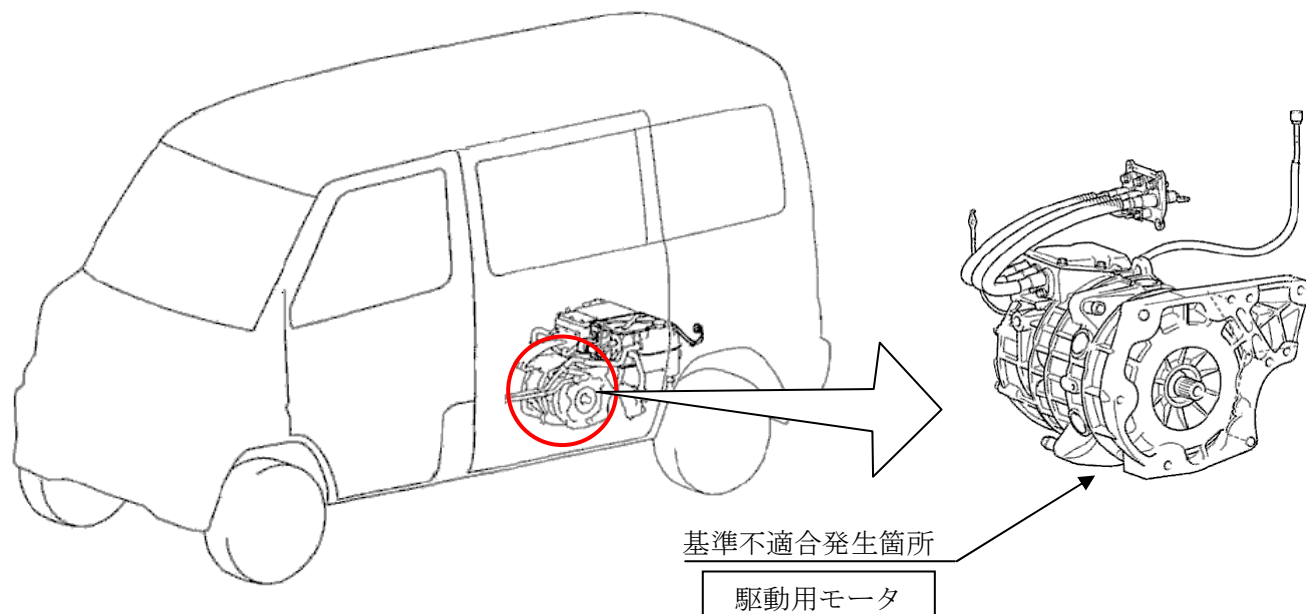

駆動用モータのエアリーク検査システムにプログラムミスがあり、検査判定不良品が市場に流出した。そのため、冷却水が漏れ、最悪の場合、駆動用モータ内部で漏電が発生し、フェールセーフ状態（出力制限し、最高速度を60km/hに制限する走行状態）となり、再始動不可となる場合がある。

改善の内容

全車両、原動機（駆動用モータ）を良品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：運転席側ドアチェックのドア側取付けボルト（下側）頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。