


改善箇所説明図

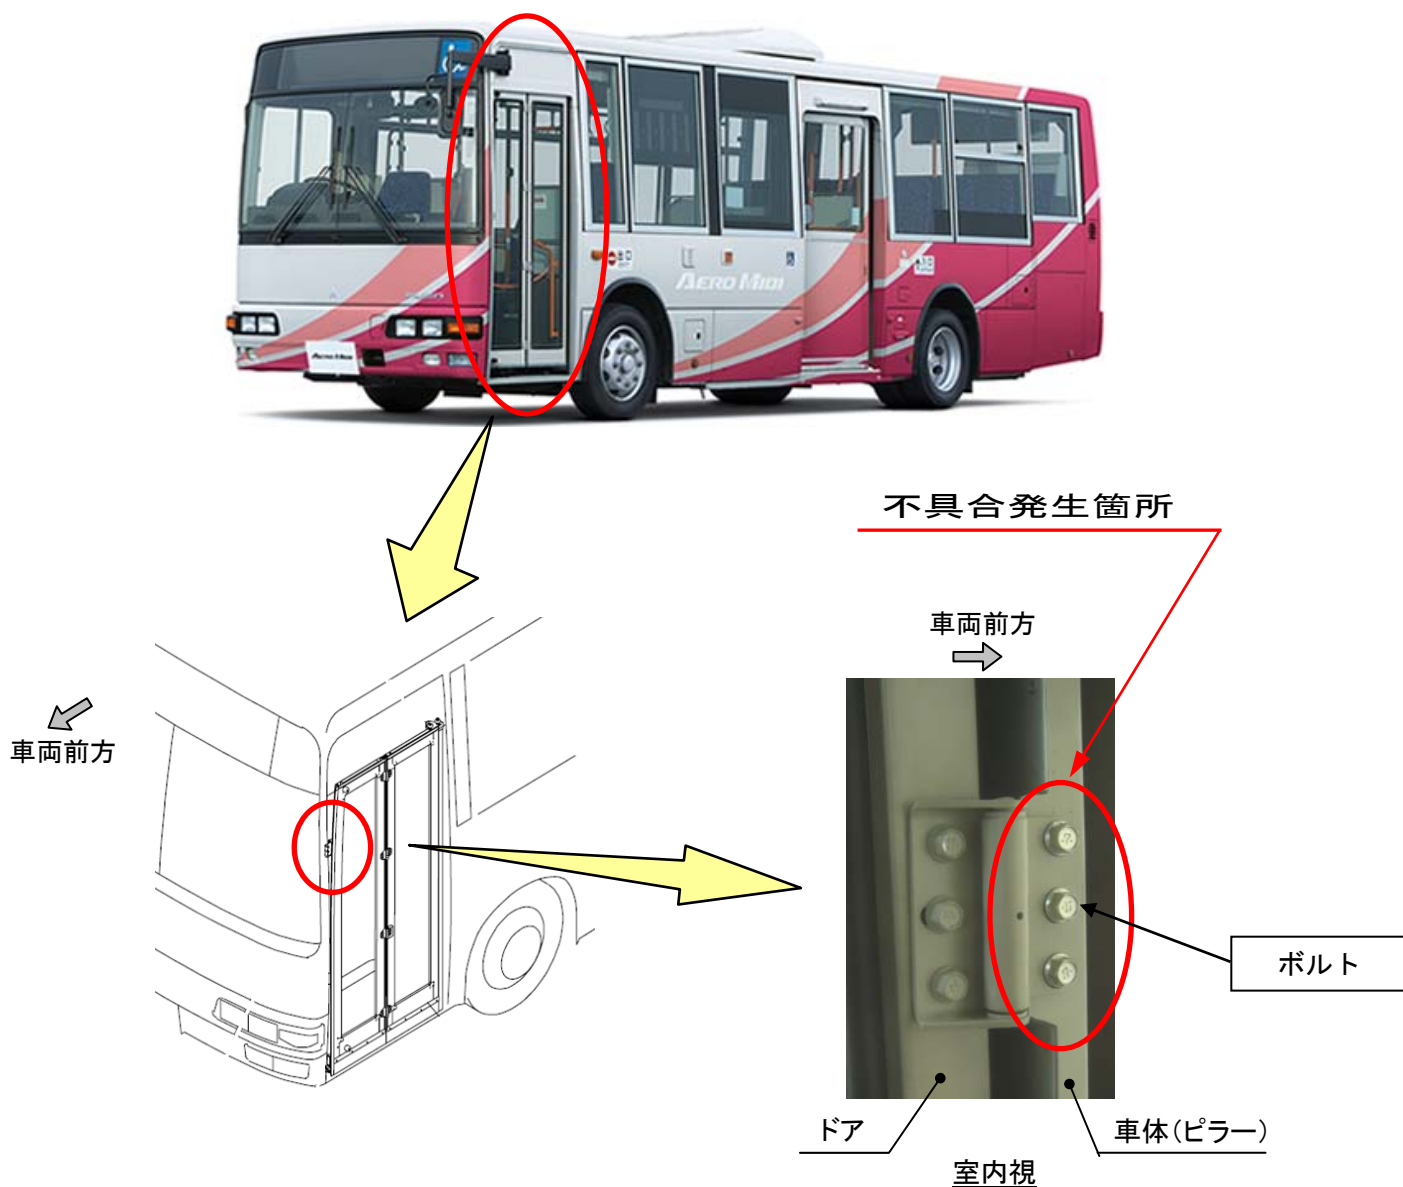

中型バスにおいて、前扉を車体に取り付けるボルトの締付けトルクが不足しているため、ボルトが緩み、脱落してドアを開閉できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、取付けボルトを対策品に交換し、規定トルクで締付ける。

注： は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「MB24」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける