


② ホーンスイッチ

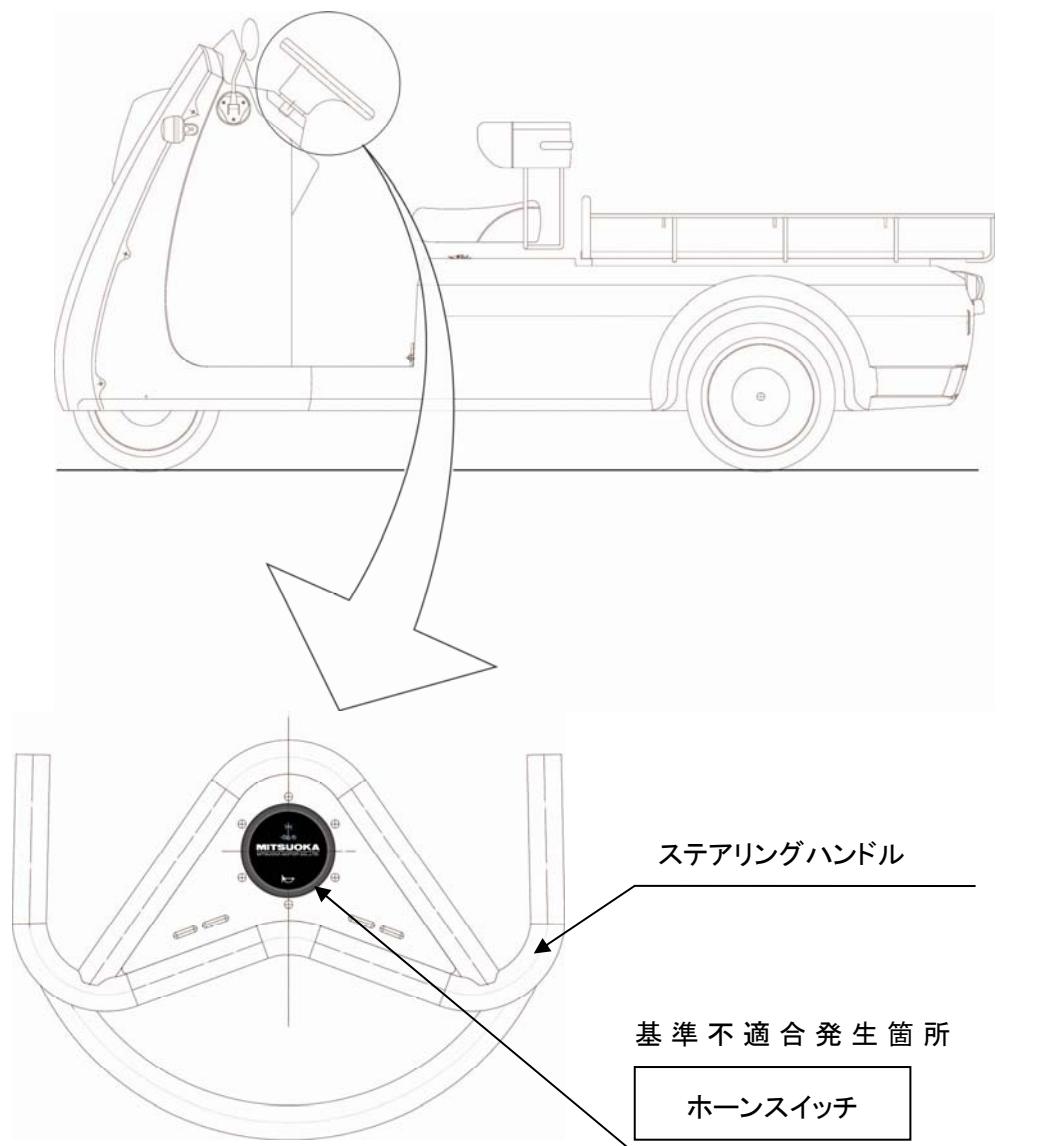

警音器(ホーンスイッチ)の防水性が不適切なため、集中豪雨など多量の雨水を被水した場合、スイッチ内部の電気接点部に水が浸入する可能性がある。そのため、警音器スイッチの操作に関係なく警音器が吹鳴するおそれがある。

改善の内容:全車両、ホーンスイッチを交換する。

☐ で囲んだ箇所は、交換部品を示す。