


－ 改善箇所説明図 －

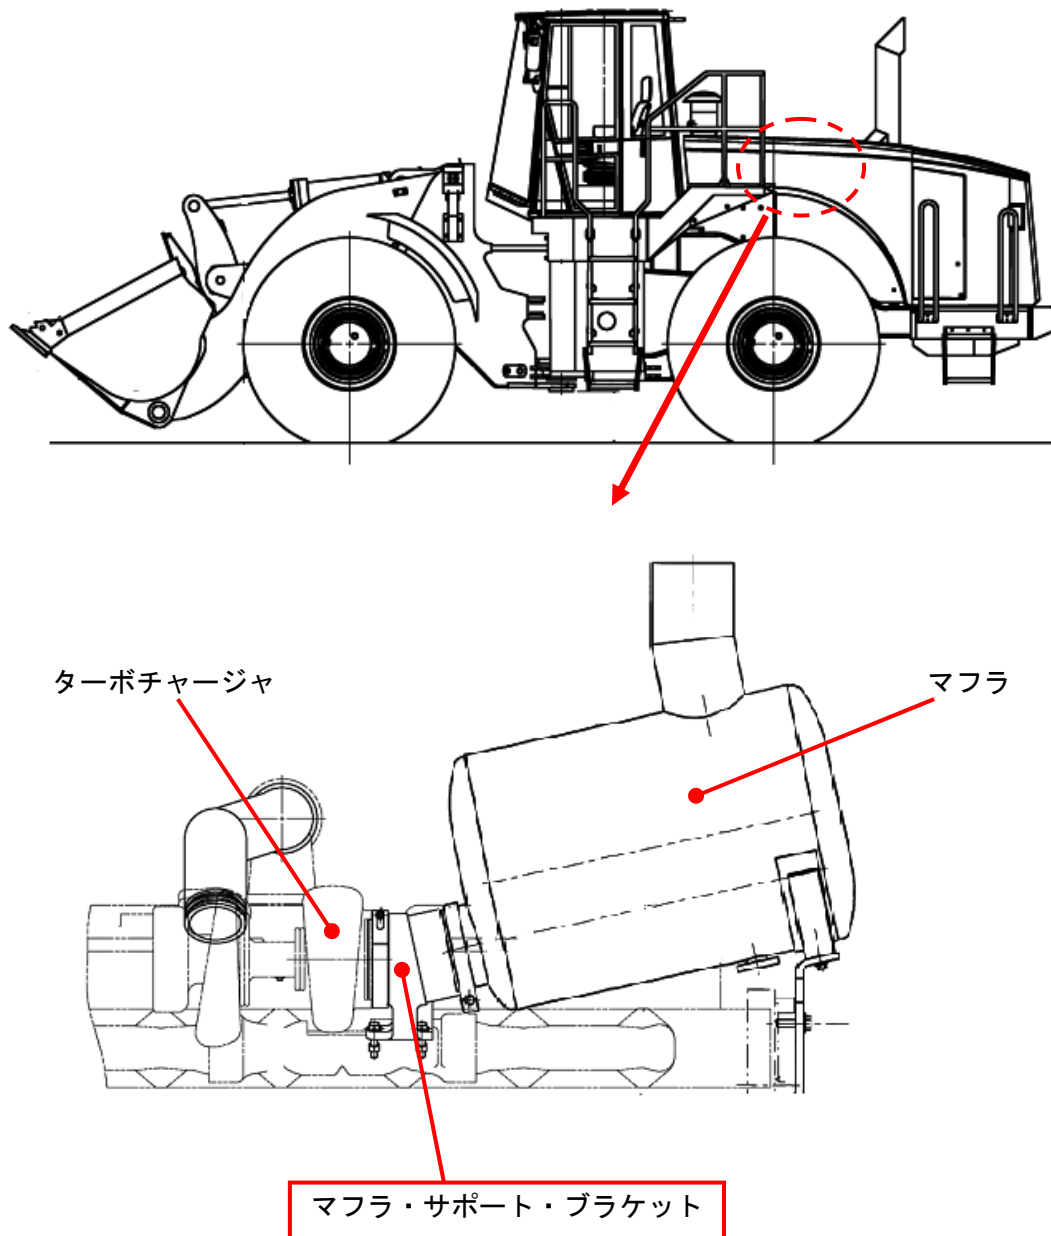

□は交換する部品を示す。

（外的要因によりターボチャージャーが破損した場合に、マフラ・サポート・ブラケットに発生する振動が増大するため、当該ブラケットが折損する場合がある。その状態では、オイルの飛散量が増大し最悪の場合火災が発生するおそれがある。）

改善措置の内容

全車両、マフラ・サポート・ブラケットを対策品に交換する。

識別：改善実施済車については、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下に No. 3259 のステッカーを貼付する。