


改善箇所説明図



自動変速機用オイルフィルタ

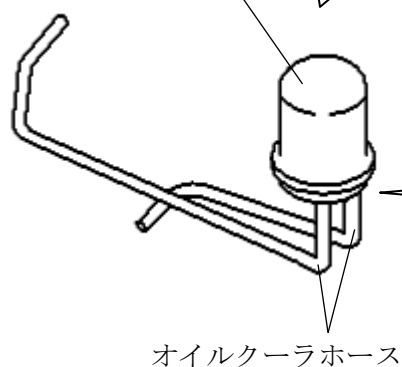

オイルクーラホース



クランプ

クランプ (追加)

オイルクーラホース

基準不適合発生箇所

救急車の自動変速機において、オイルクーラホースの締結力が不足しているものがあるため、当該ホースが外れてオイルが漏れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースにクランプを追加（４箇所）する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、追加する部品を示す。