


改善箇所説明図

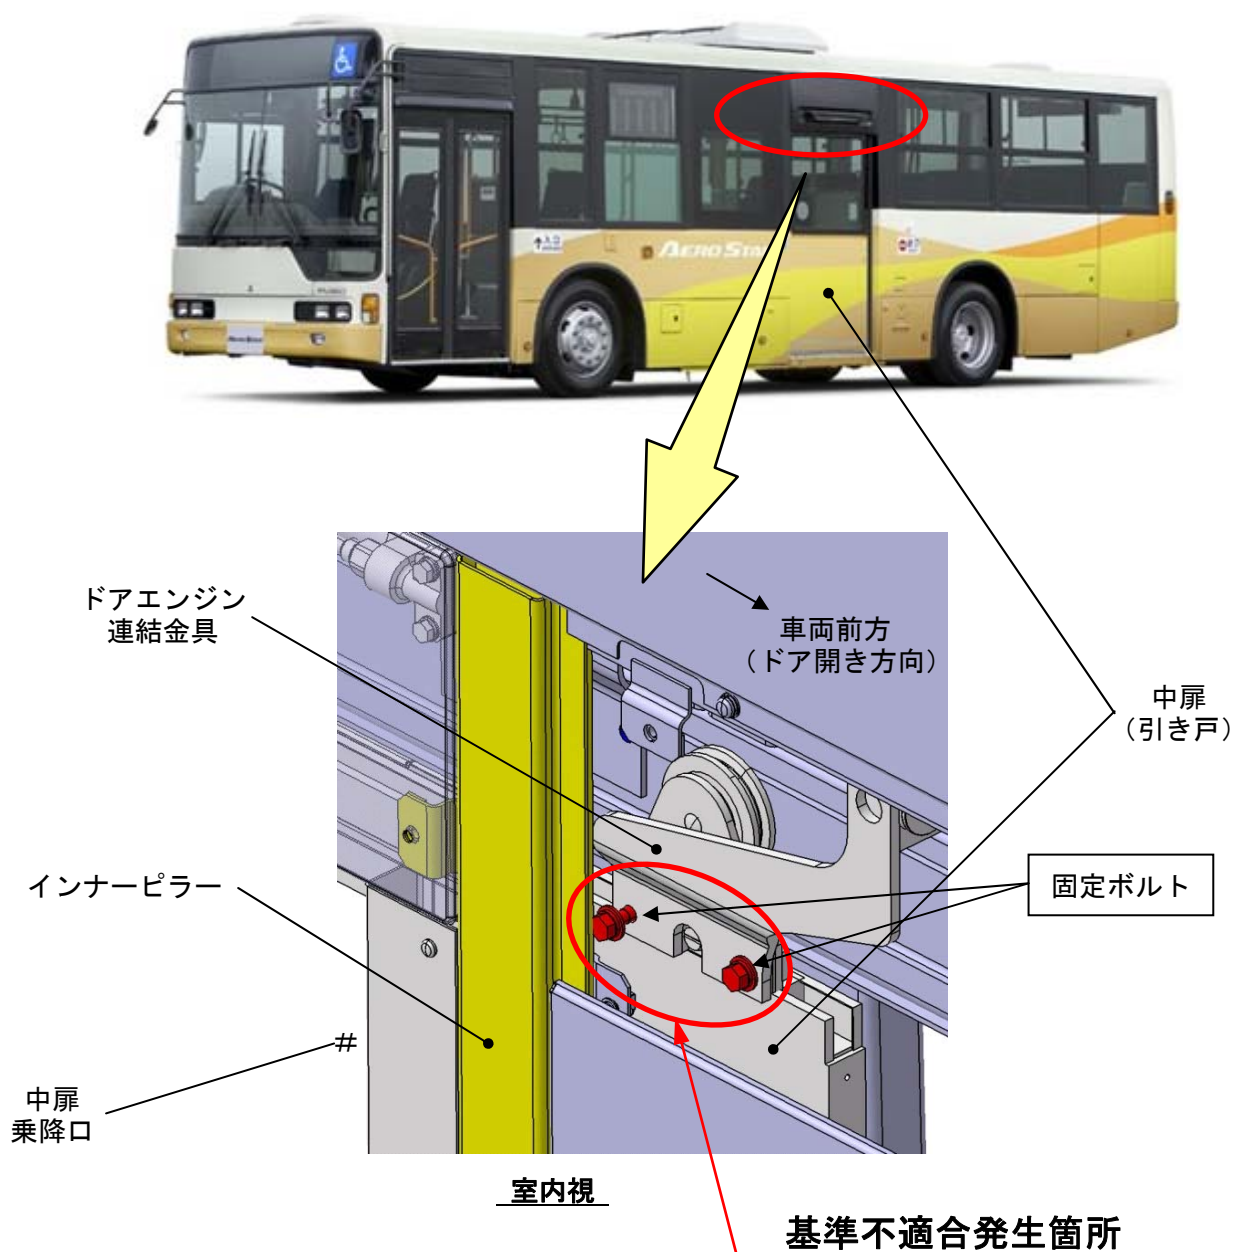

大中型路線バスの中扉（引き戸）において、ドアエンジン連結金具を固定するボルトの締め付けが不適切なため、当該ボルトが緩んで抜け出すものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、抜け出したボルトがインナーピラーと干渉し、中扉の確実な開閉が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ドアエンジン連結金具の固定ボルトを規定トルクで締め付ける。

また、当該ボルトに緩みが認められた場合は、ドアエンジン連結金具の位置調整を実施する。

注： は規定トルクで締付けるボルトを示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB149」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。