


改善箇所説明図 ①制動灯

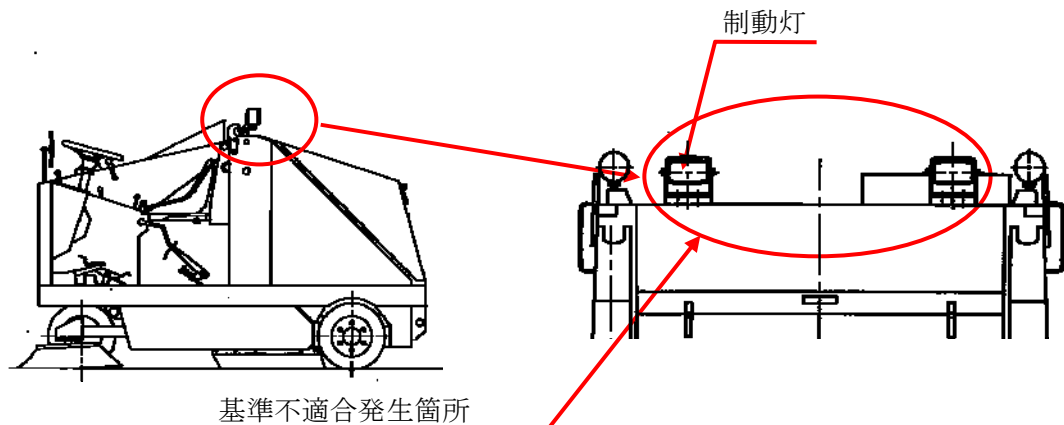


制動灯の取付位置が不適切である。

(制動灯を取付けた際、最外縁が車両最外側から 400mm を超えて取付けたため、保安基準第 39 条に抵触する。)


改善の内容

全車両、制動灯を交換部品に交換し、制動灯の取付位置を変更する。

改善前

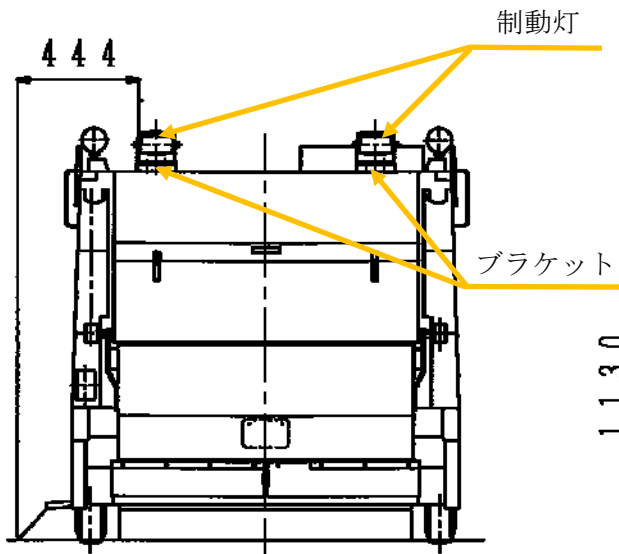

改善後

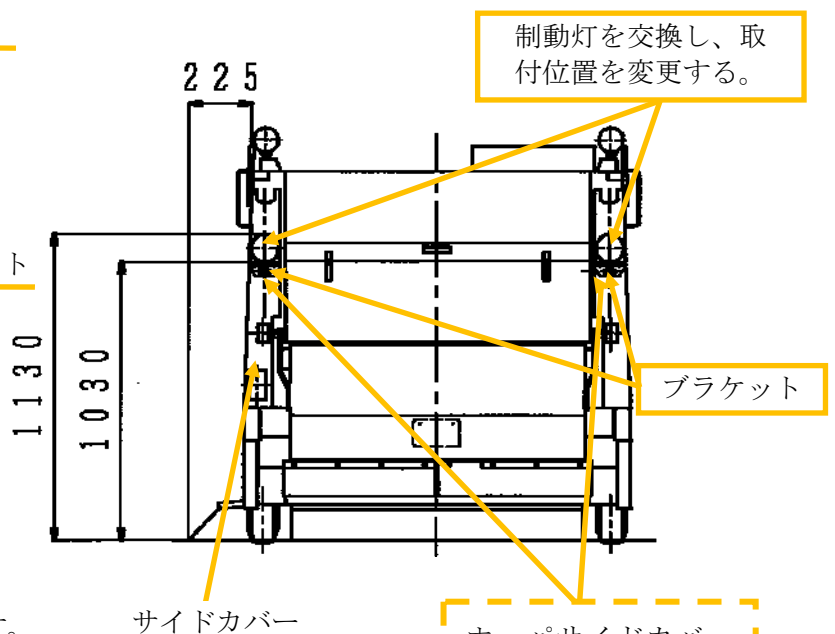

は既存部品の改修状況を示す。

は交換部品を示す。

サイドカバー

ホッパサイドカバー
に穴あけ

識別： 運転席付近にステッカーNo. 3328 を貼り付ける。