


改善箇所説明図

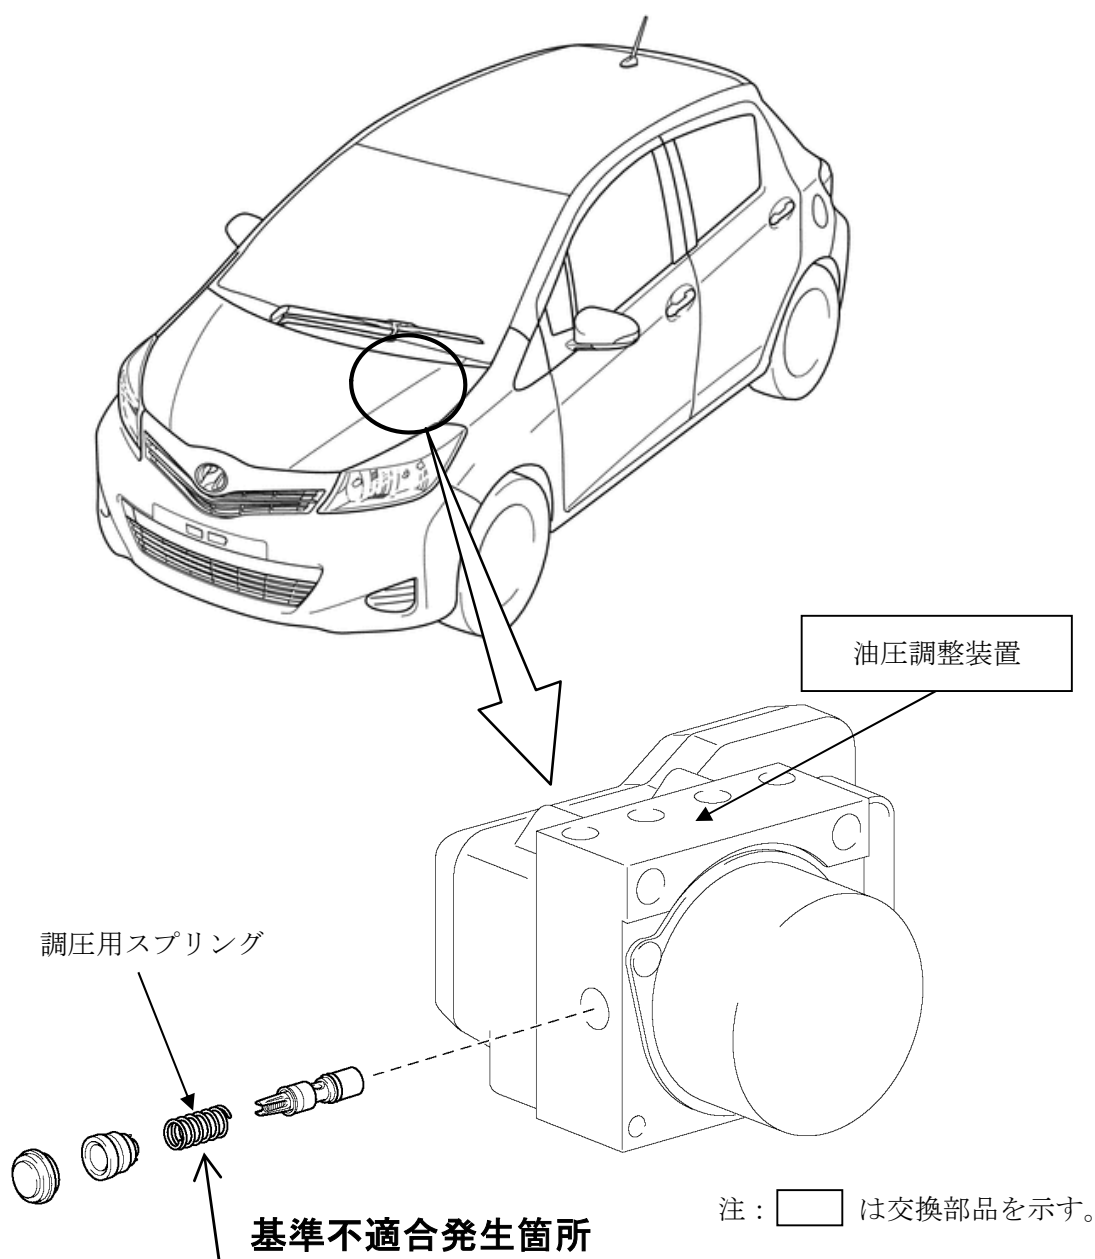

アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、組付工程の設備保全が不適切なため、調圧用スプリングが組み付けられていないものがある。そのため、ABS作動時に調圧が遅れて、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。

識別：改善済み車両には以下の位置に黄色ペイントを塗布する。

ヴィッツ：車両の車台番号打刻の右上部

プレミオ、アリオン：エンジンルーム内の右サスペンションタワー側面