


改善箇所説明図

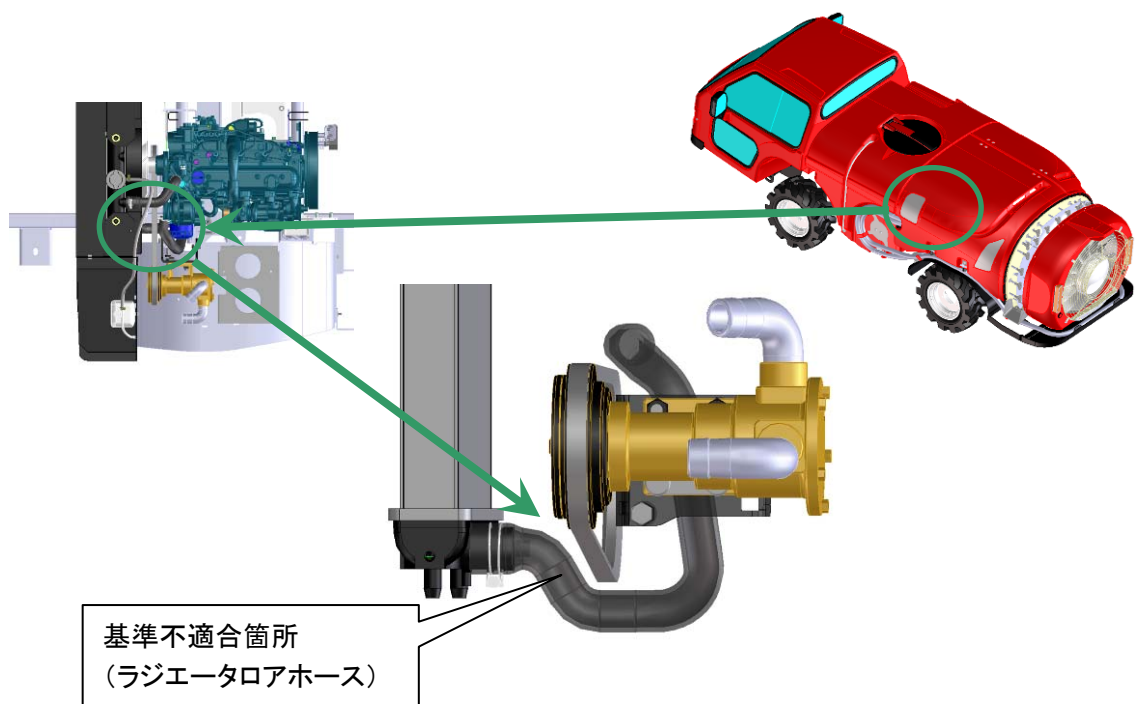

農業用薬剤散布車の原動機において、正規品とは形状が異なる誤品(旧部品)のラジエータロアホースを組付けたため、当該ホースが作業機駆動用のベルトに接触する場合がある。そのため、そのまま使用を続けるとホースが破損し冷却水が漏れて、最悪の場合、原動機がオーバーヒートするおそれがある。

改善前	改善後
ラジエータ ベルト ラジエータロアホース	赤色ペイント塗布位置 ラジエータロアホース 改善措置の内容 全車両、正規品と交換する。

注： は交換部品を示す

識別：ラジエータロアホースの上面に赤色のペイントを塗布する。