



改善箇所説明図

代表車種:川崎 JDS-90C5(通称名:90ZV-2)

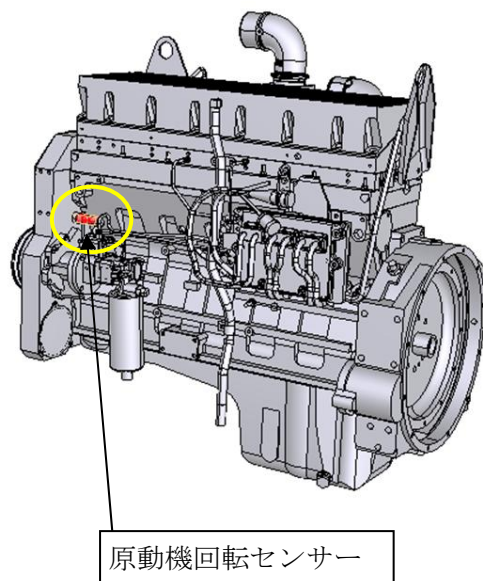

基準不適合発生箇所

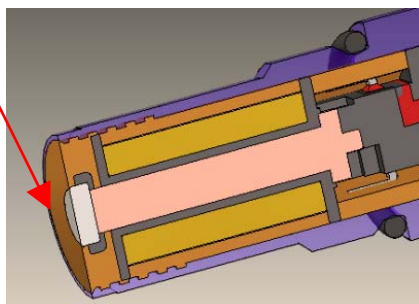

注: は、交換部品を示す

原動機回転センサーにおいて、センサー先端部の構造が不適切なため、潤滑油がセンサー内部に浸入し破損する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機が停止し走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容:全車両、原動機回転センサーを対策品と交換する。

識別: 原動機回転センサーに白ペイントを塗布し識別する。