


改善箇所説明図

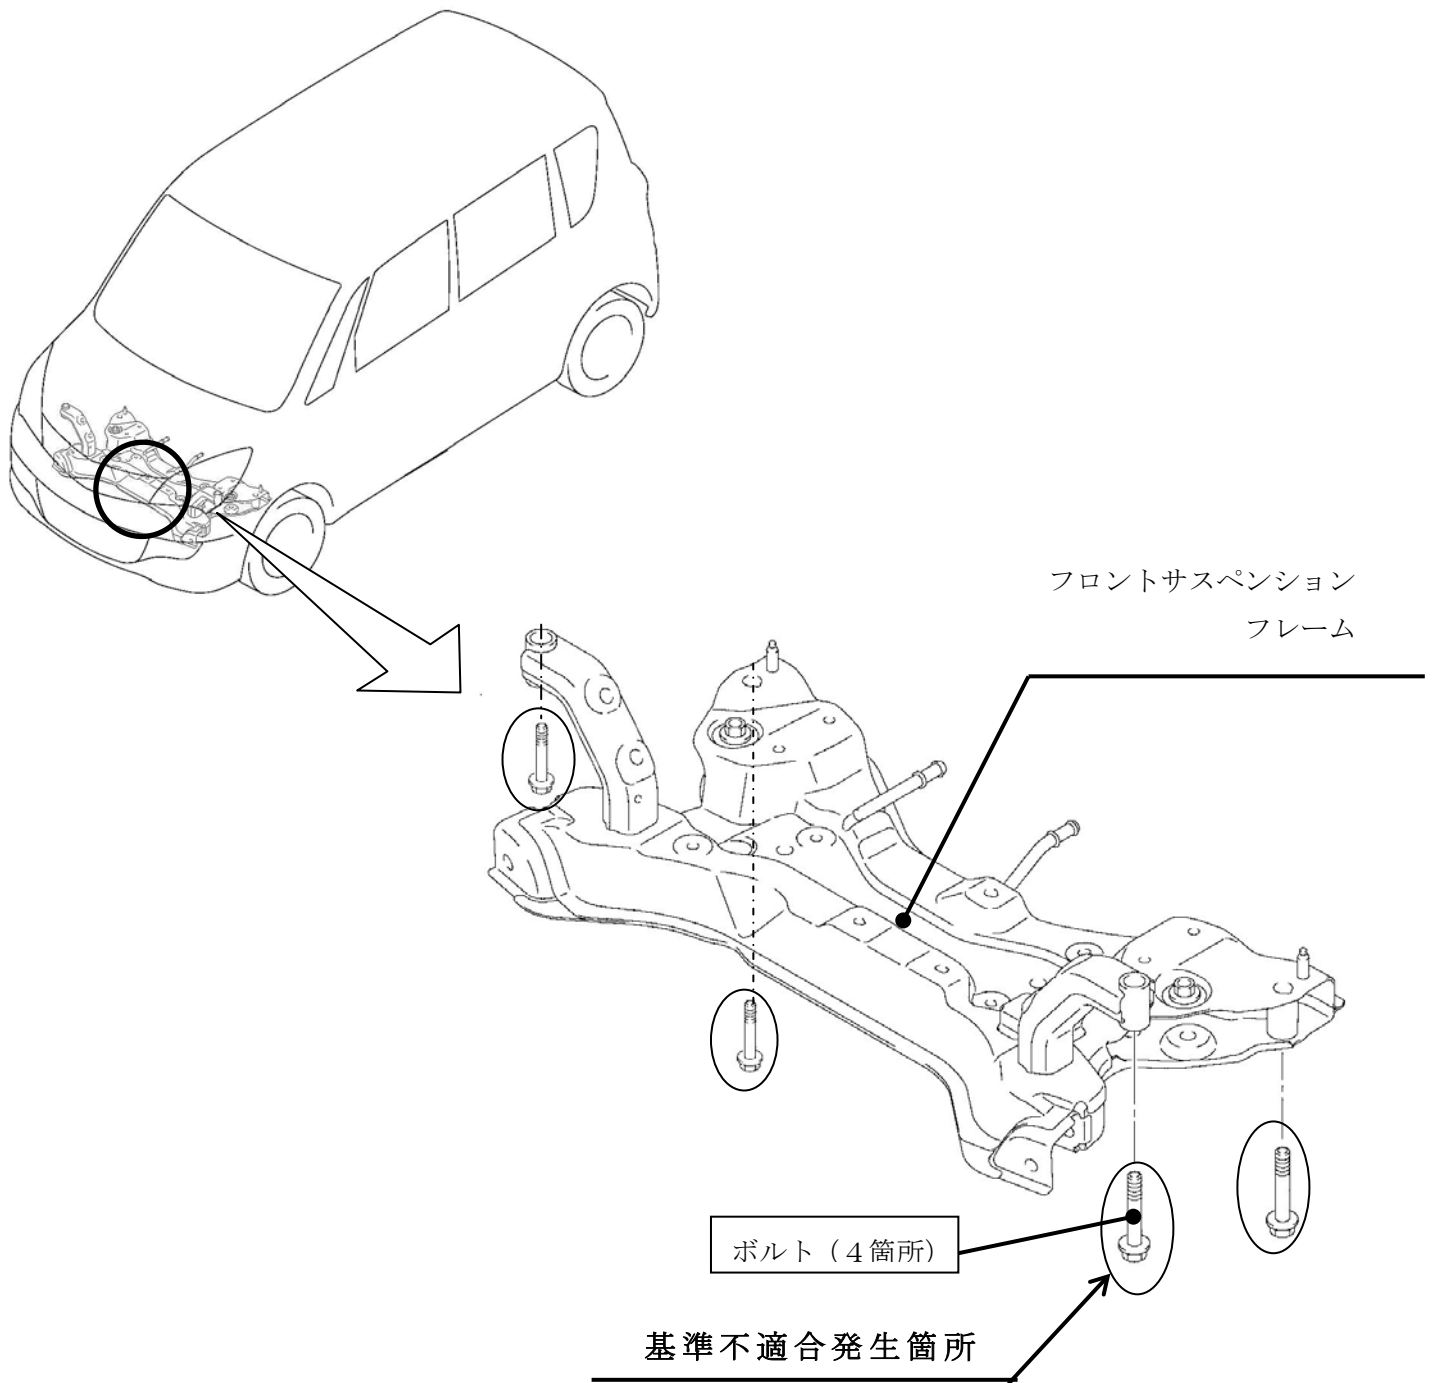

フロントサスペンションフレームを車体フレームに固定しているボルトの締結力が不足しているため、当該ボルトが緩み、異音が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ボルトが脱落し、最悪の場合、かじ取り性能が低下するおそれがある。

改善の内容

フロントサスペンション締結ボルトを新品と交換し、正規の締付けトルクで締付ける。

注： は、交換する部品を示す。