


改善箇所説明図

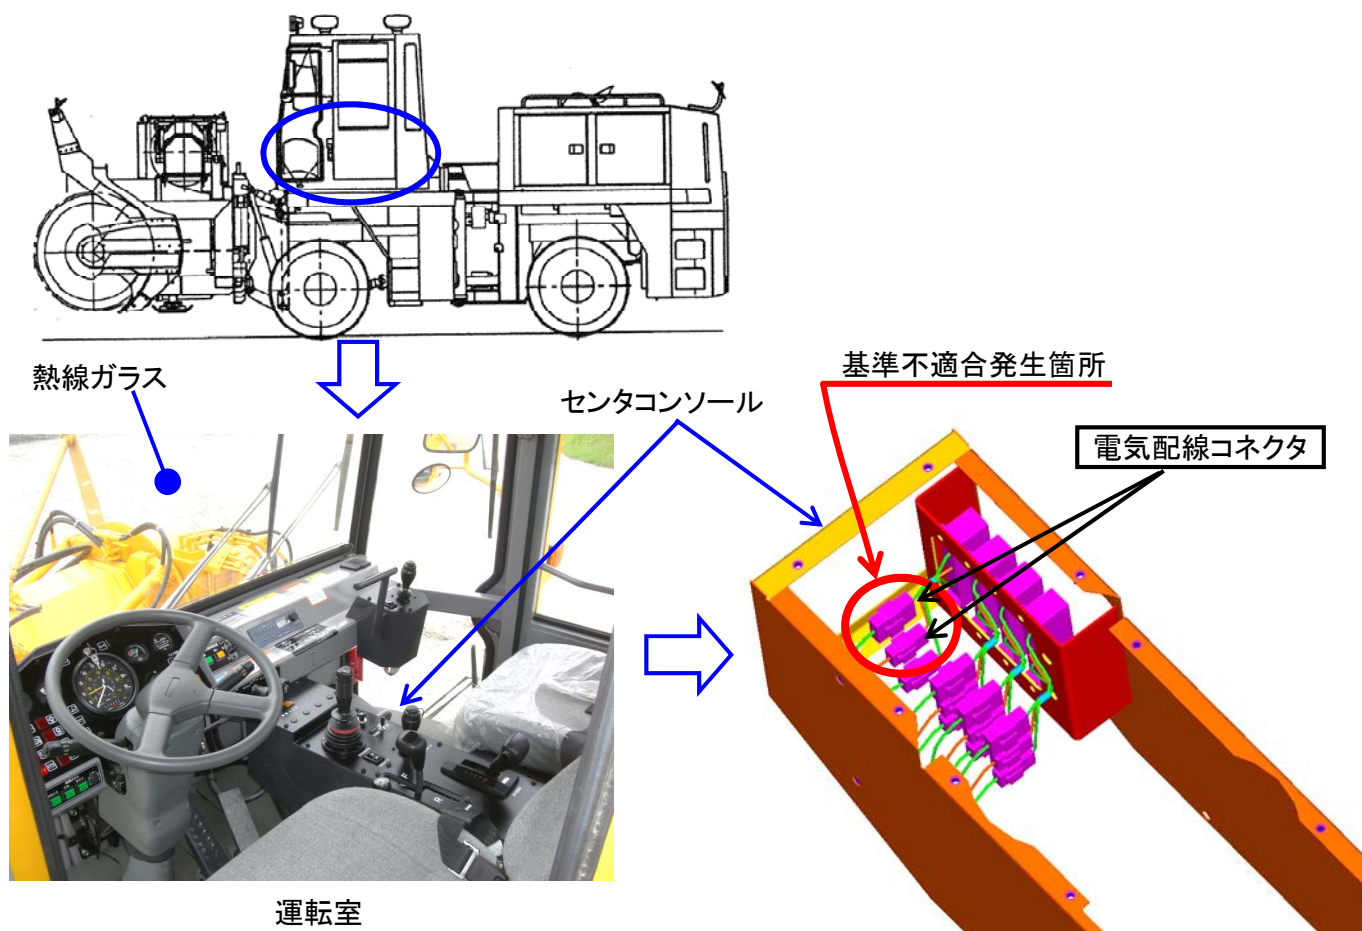

注: は交換部品を示す。

前面ガラスに熱線ガラスが装着されたロータリ除雪自動車において、熱線ガラス用の電気配線コネクタの電気容量が不足しているため、電気接点が発熱することがある。そのため、そのまま使用を続けると、電気配線コネクタが焼損するおそれがある。

改善措置の内容 : 全車両、電気配線コネクタを対策品に交換する。

識別: 対策完了車については、センターコンソール運転席側の側面下部に白色ペンキでマークを表示する。

