


改善箇所説明図




不具合発生箇所

過給器付原動機の吸入空気冷却装置（インタークーラー）の配管において、インタークーラーホースとインテークパイプの締結力が不十分なものがある。そのため、吸入空気圧に耐えられなくなり、インタークーラーホースがインテークパイプから抜け、黒煙排出量が保安基準値を超えるおそれがある。

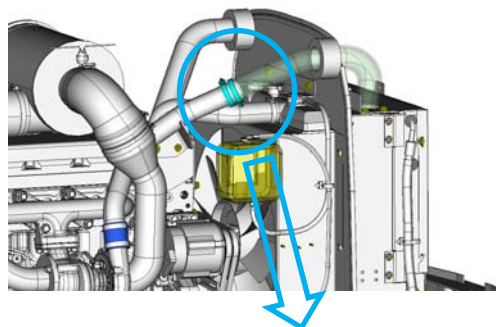

改善措置の内容

全車両、インタークーラーホースとインテークパイプを対策品に交換する。

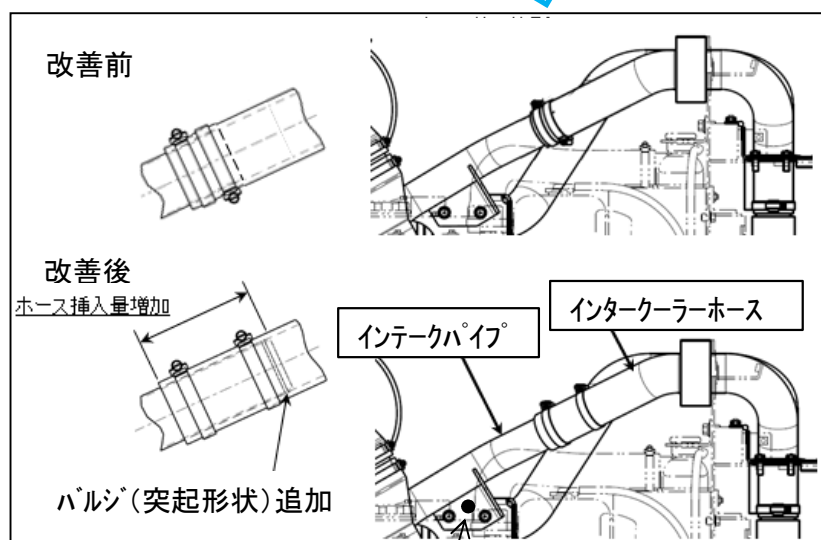

識別方法



識別用
インテークパイプの取り付け座面に白色のマーキングを行う

注: は、交換部品を示す。