


改善箇所説明図

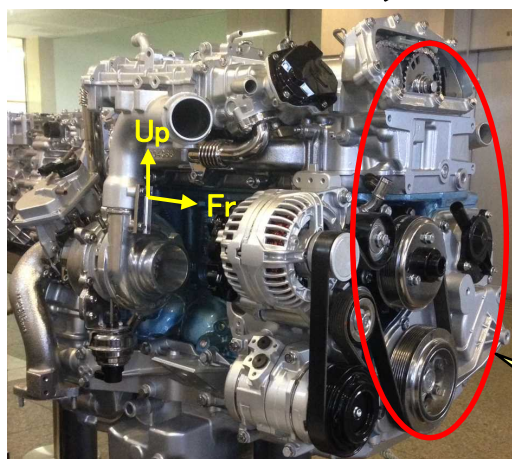


原動機

アッパーチェーン
ストレッチャー

基準不適合発生箇所

ローチェーン
ストレッチャー

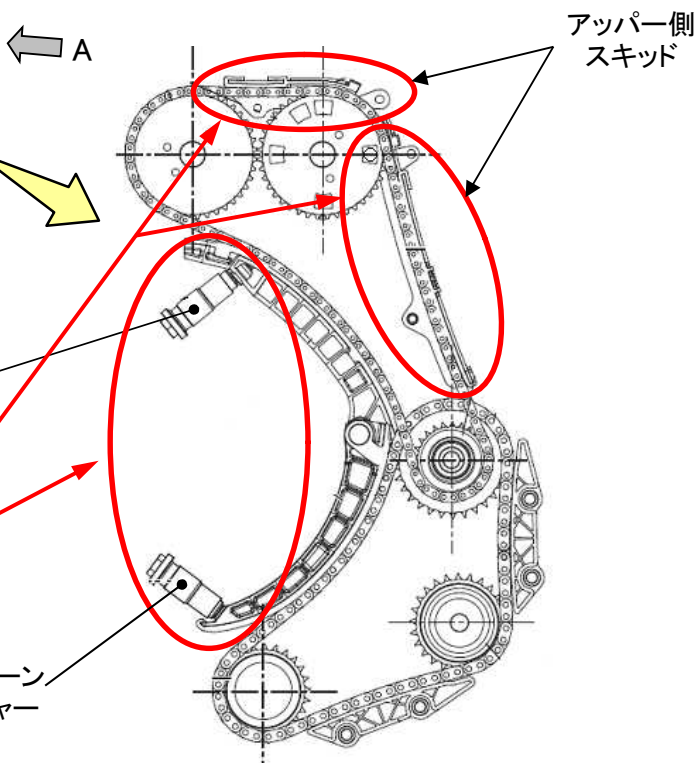

タイミングチェーンシステム (A 視)

小型トラックの原動機において、チェーンストレッチャー及びアッパー側スキッドの取付けボルトの締め付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、締め付け部が緩んで異音やエンジンオイル漏れが生じ、最悪の場合、エンジンの内部破損や焼付きによって路上故障に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、良品の原動機に交換する。

注：□ は良品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT138」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。