


改善箇所説明図

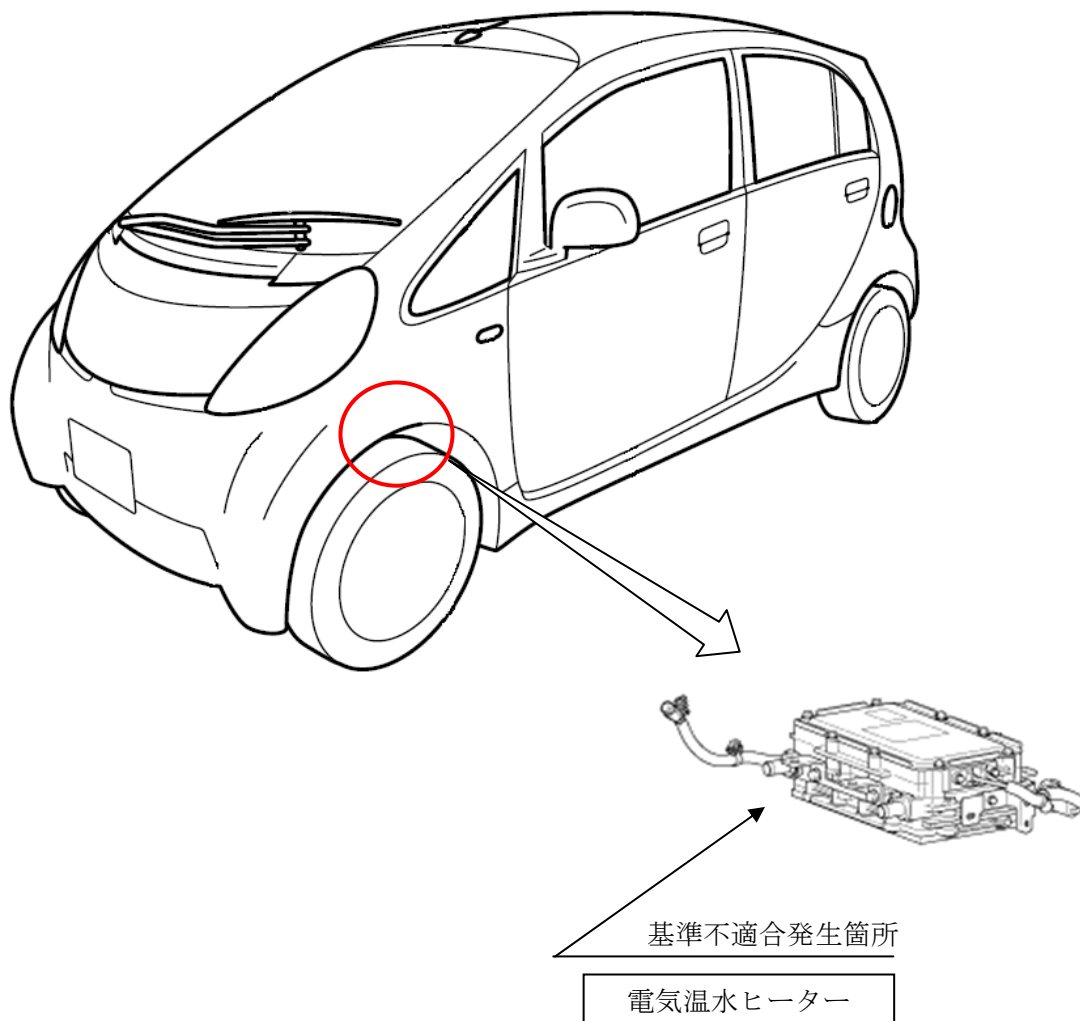

電気温水ヒーターにおいて、温度を制御する素子の製造工程管理が不適切なため、電気温水ヒーターの繰り返し使用により、当該素子に亀裂が発生するものがある。そのため、ヒーター制御が不安定となって暖房性能が低下し、前面ガラス曇りが生じた場合に安全な視野を確保できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気温水ヒーターを良品に交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの左側面に白または黄色のペイントを塗布する。