


改善箇所説明図

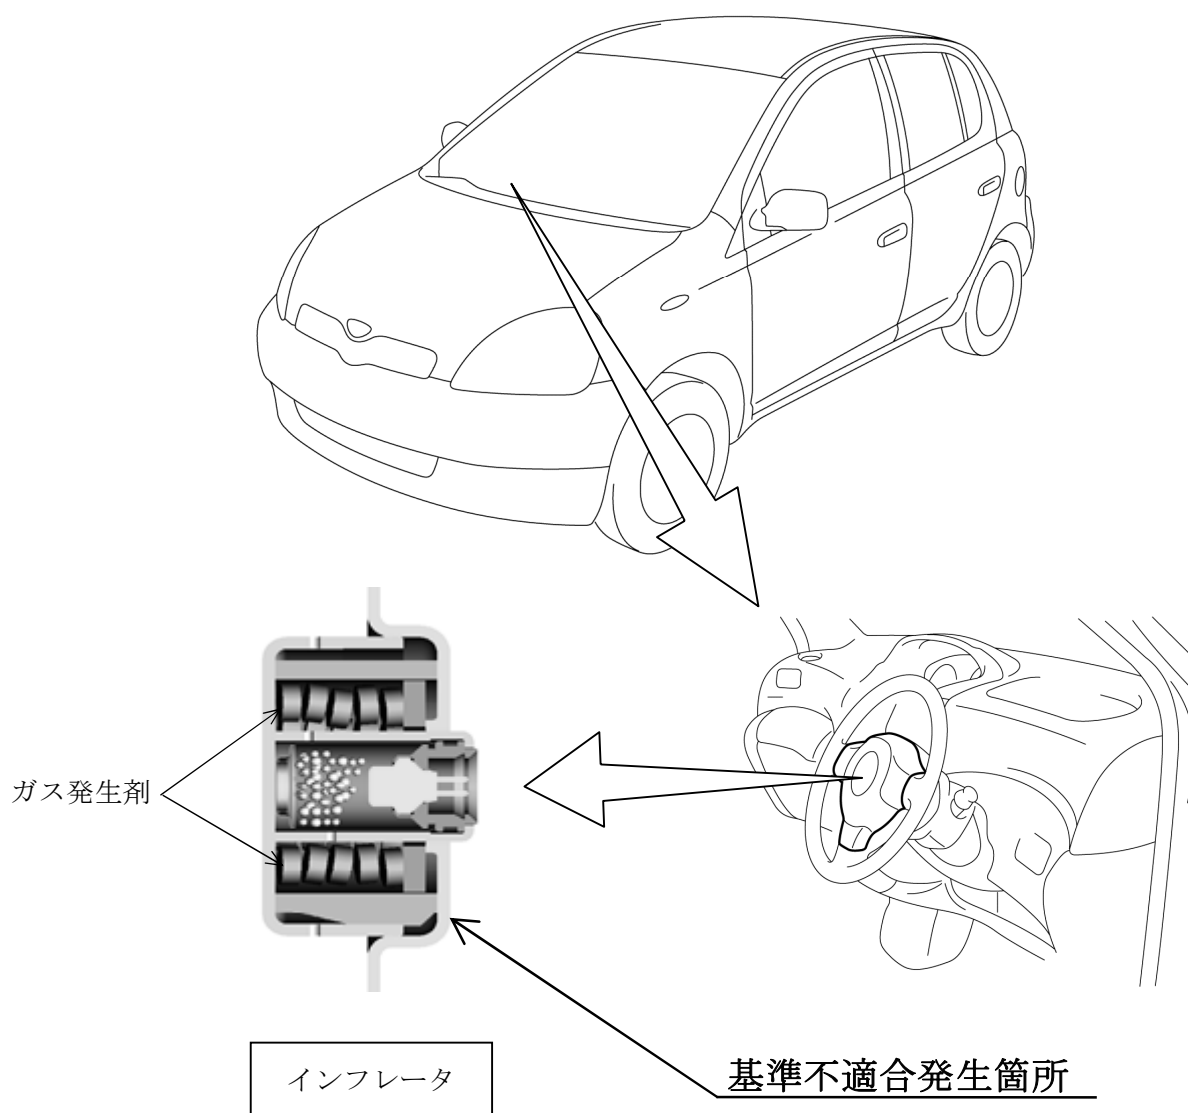

注：□ は交換部品を示す。

運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあつたことを確認した。そのため、長期間使用する過程で大気中の水分がインフレーター内部に浸入し、ガス発生剤が吸湿してエアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、予防的措置として、当該インフレーターを新品と交換する。
なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。