


改善箇所説明図

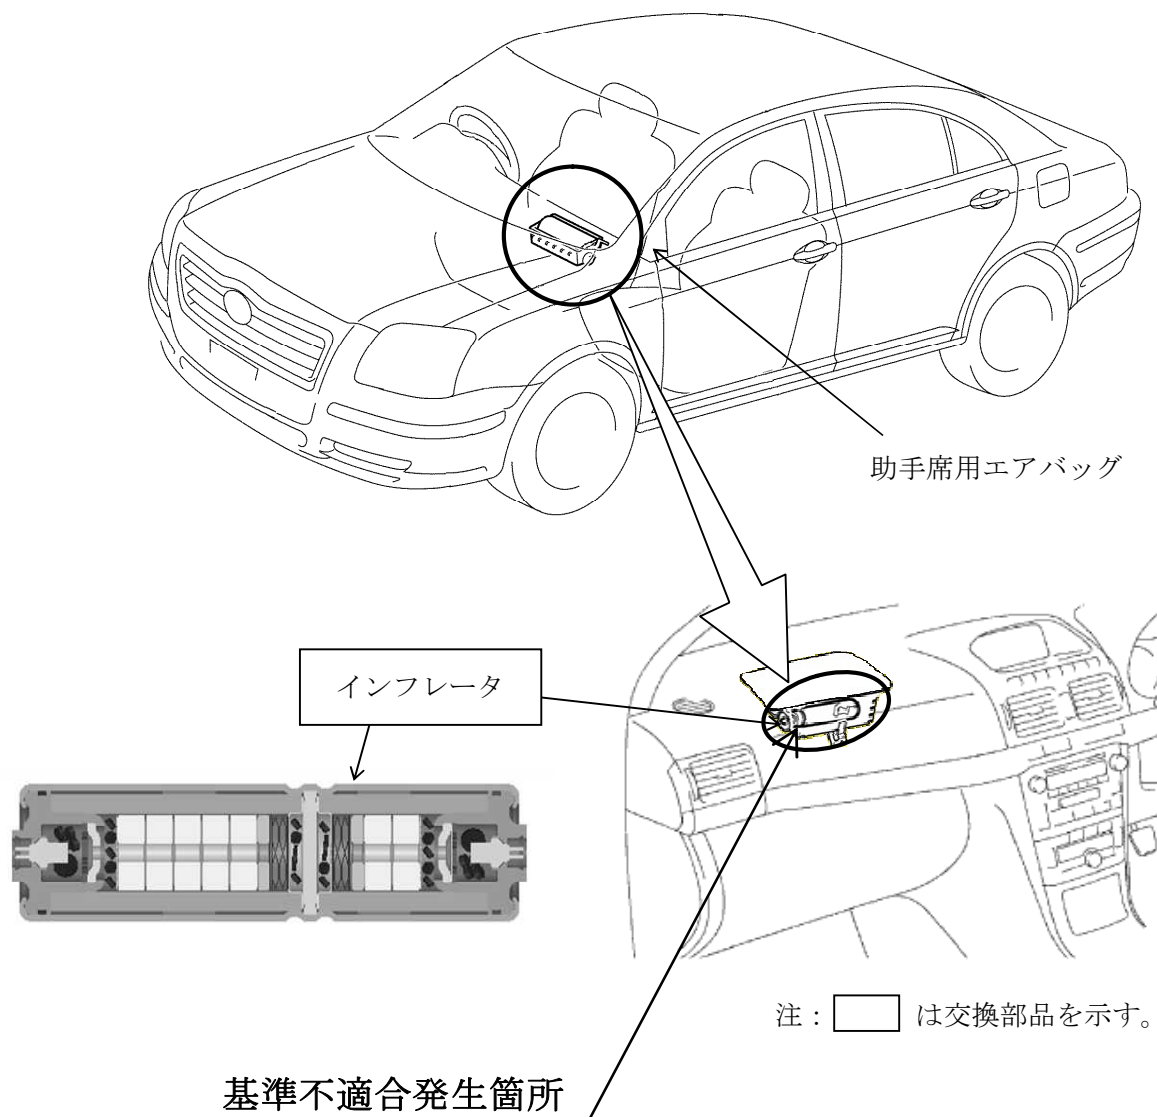

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグインフレーターを新品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。

なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾 4 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。