



# 改善箇所説明図



新型届出車 車枠

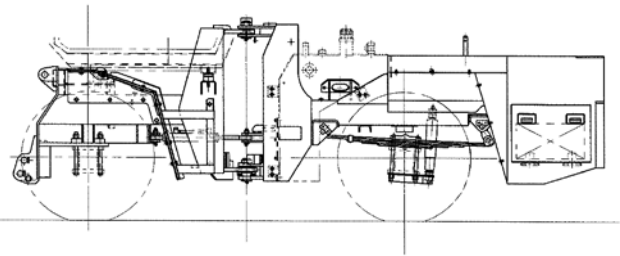

改造自動車 車枠

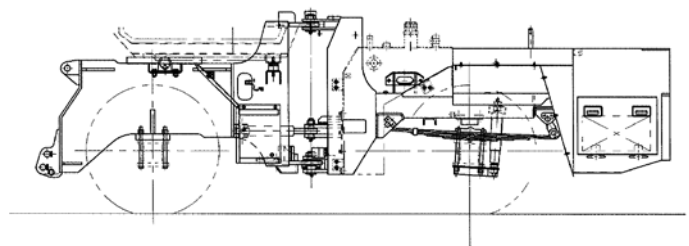


## 基準不適合箇所


除雪車において、車枠の強度検討が不適切なため、走行時または作業時に車枠の一部に応力集中すると、当該応力が車枠の許容限度を超えることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車枠に亀裂が生じ、最悪の場合、車枠が折損し走行不能となるおそれがある。

## 対策品

改造自動車  
前フレーム

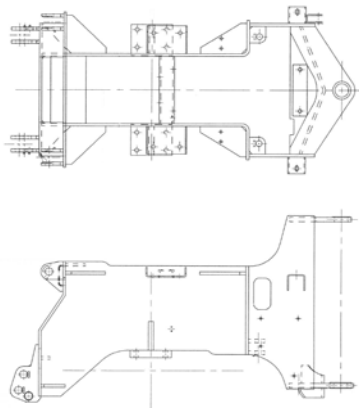

改造自動車 対策型  
前フレーム

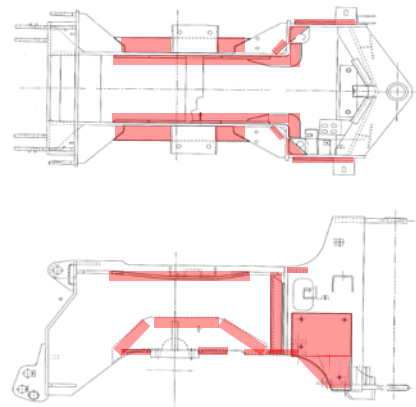

前フレームの補強箇所

## 改善措置の内容

全車両、前側の車枠を対策品と交換する。

識別： 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3619のステッカーを貼付する。