


改善箇所説明図

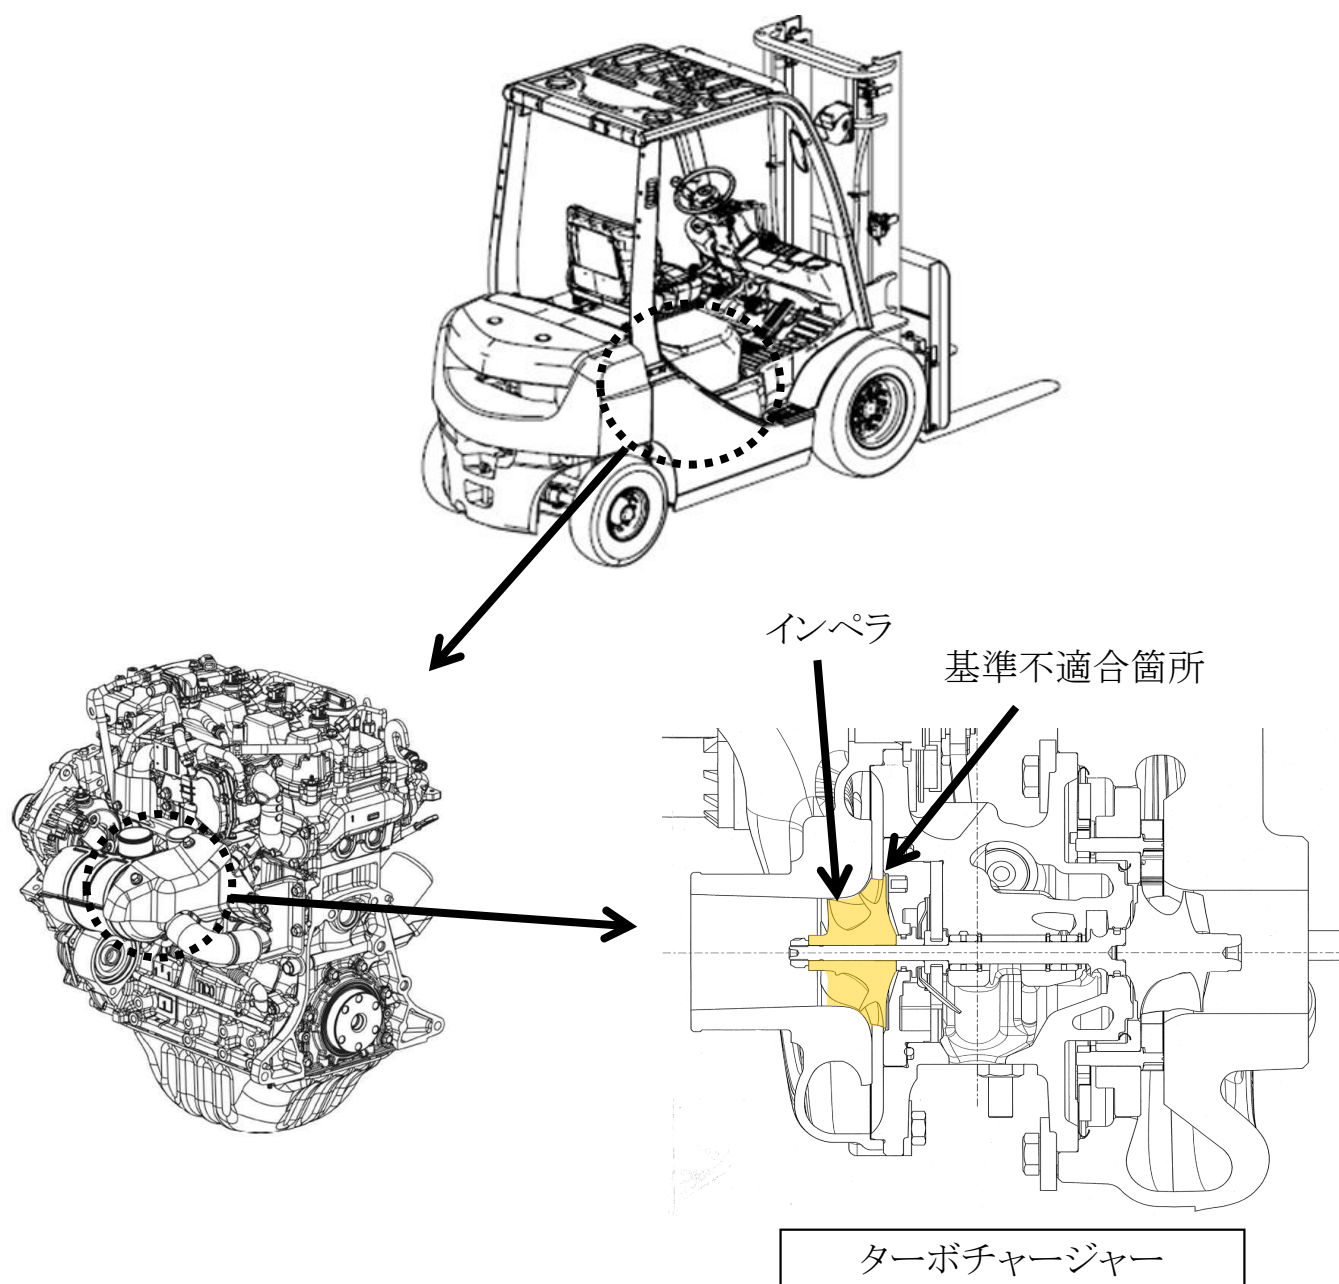

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

フォークリフトの原動機において、ターボチャージャーの設計評価が不適切なため、インペラの耐久性が不足している。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン負荷の大きい作業を繰り返した場合、インペラが破損して、エンジン出力が低下するおそれがある。また、排気ガスが大型特殊自動車排出ガス規制の基準値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ターボチャージャーを対策品と交換する。