


改善箇所説明図

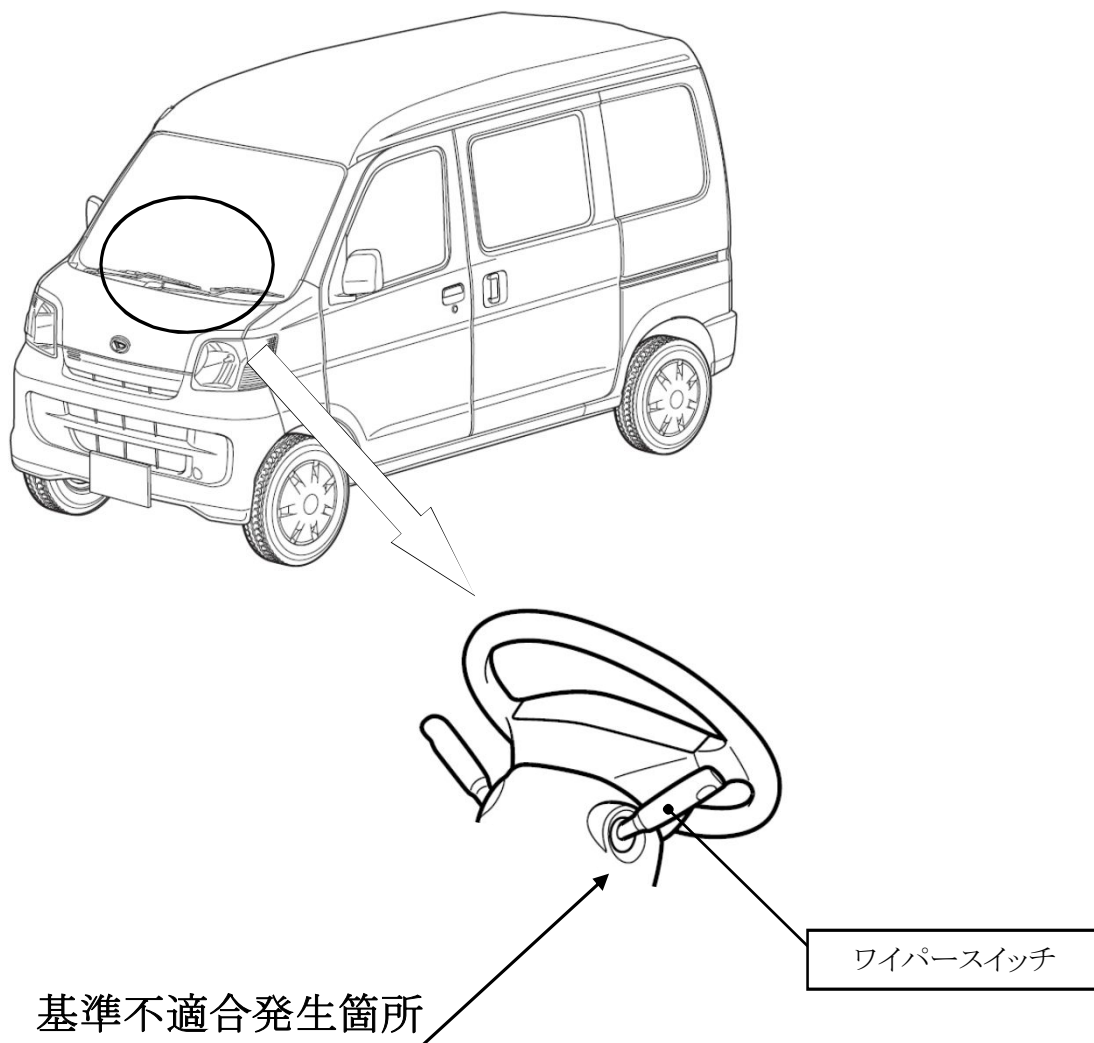

注: は交換部品を示す。

ワイパースイッチにおいて、製造が不適切なため、接点部にグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点部の摺動抵抗が大きくなり接点に変形し、最悪の場合、導通不良となりワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパースイッチの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別

エンジンルーム内車台番号打刻位置の車両前側に黄色ペイントを塗布する。