



改善箇所説明図



運転席下コントロールユニット及びインスト左ヒューズ

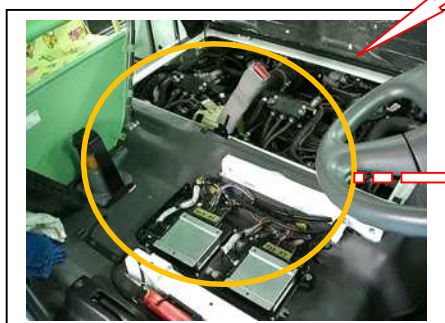

コントロールユニット及び E/ルーム間ハーネス交換

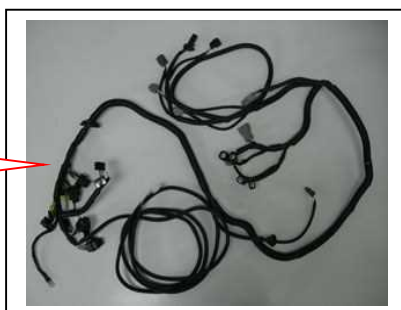

交換用ハーネス



インスト左ヒューズボックス部



ヒューズ交換及び追加ハーネス

基準不適合発生箇所

LPG架装車のLPGエンジンコントロールハーネスにおいて、ヒューズ及び配線の許容電流値が不足している。そのため、LPGモードで高負荷、高回転域で走行した場合、ヒューズ容量を超える電流が流れ、ヒューズが断線して、走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、LPGエンジンコントロールハーネスを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。