


改善箇所説明図

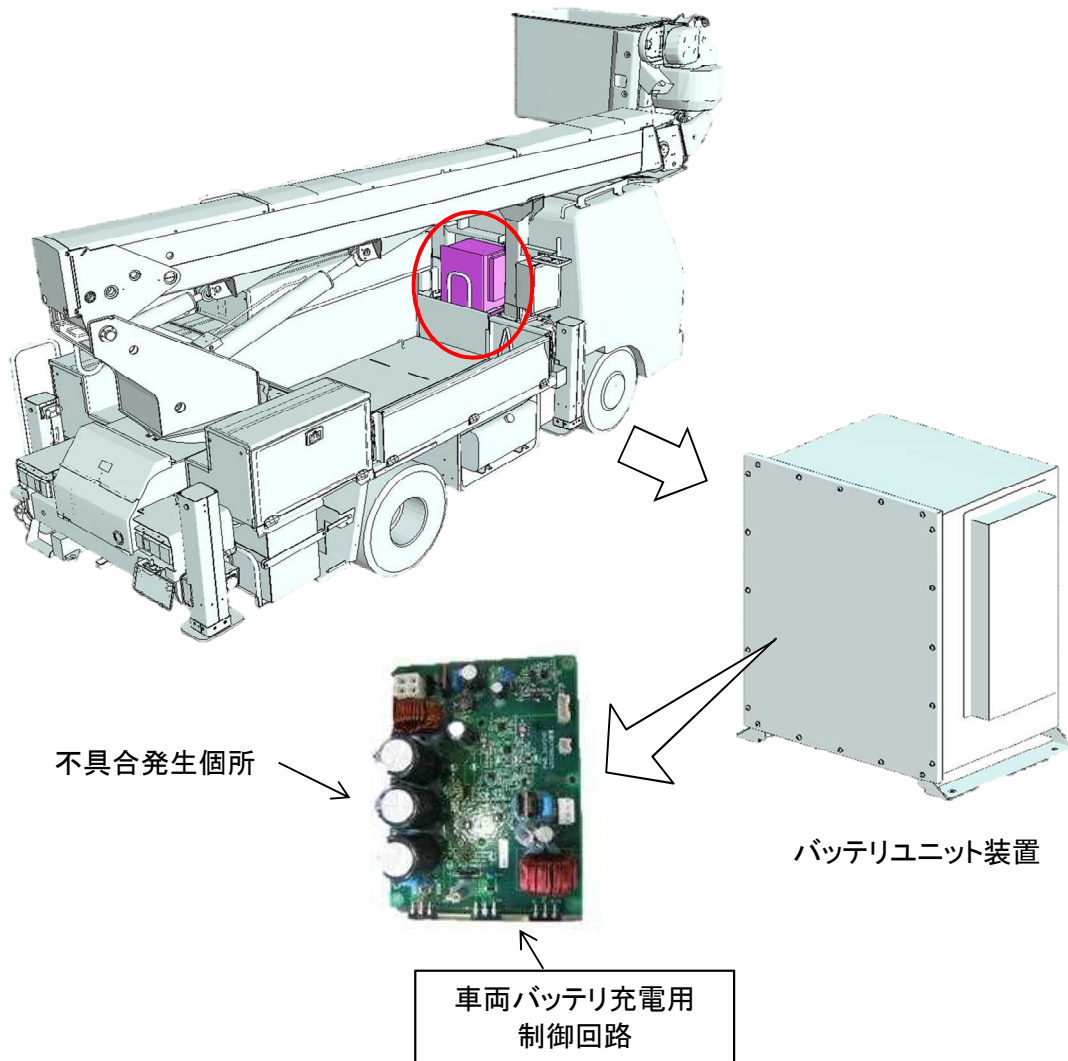

不具合の内容

高所作業車の作業装置用バッテリーユニットにおいて、車両用バッテリー充電用制御回路の設計が不適切なため、車両用バッテリーへ充電を止めた直後に電気ノイズが生じることがある。そのため、当該回路内のIC(集積回路)が破損し、車両用バッテリーへ充電することが出来なくなり、そのままの状態で使用を続けると、作業後にエンジンを始動することが出来ないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両用バッテリー充電用制御回路を対策品に交換する。

注: は措置する部品を示す。