


改善箇所説明図

③CNG 燃料制御プログラム

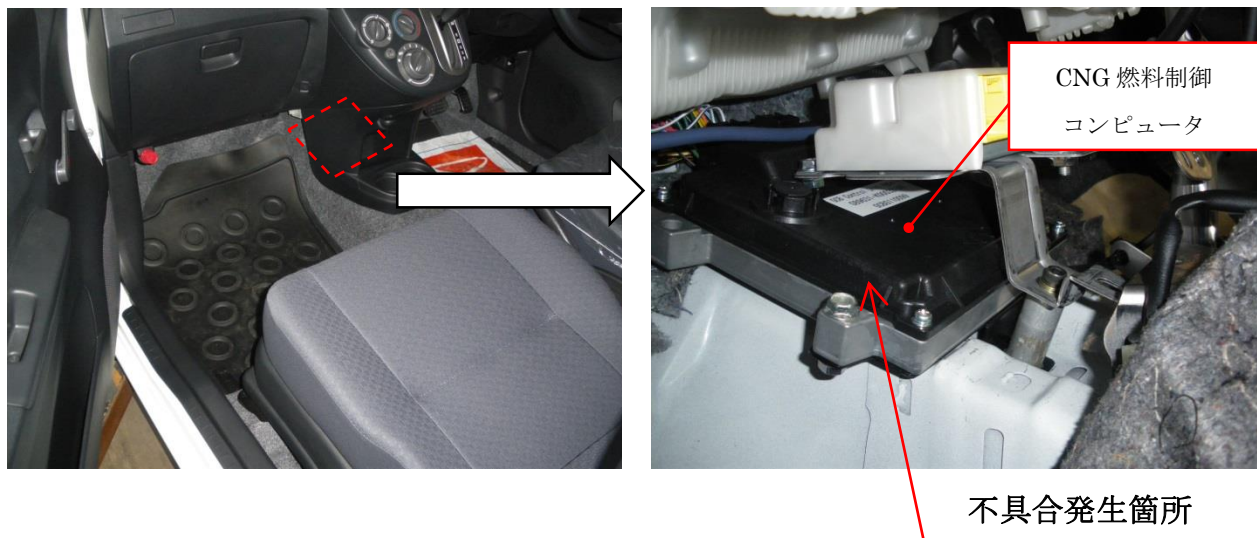

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両において、CNG 燃料制御プログラムが不適切なため、燃料供給が不足状態となることがある。そのため、エンジン制御コンピュータがセーフモードとなって警告灯が点滅し、意図する加速が得られないおそれがある。

改善の内容

全車両、CNG 燃料制御プログラムを対策仕様に書き換える。

識別：改善実施済車両には車台番号 1 ケタ目下に黄ペイントを塗布する。