


改善箇所説明図

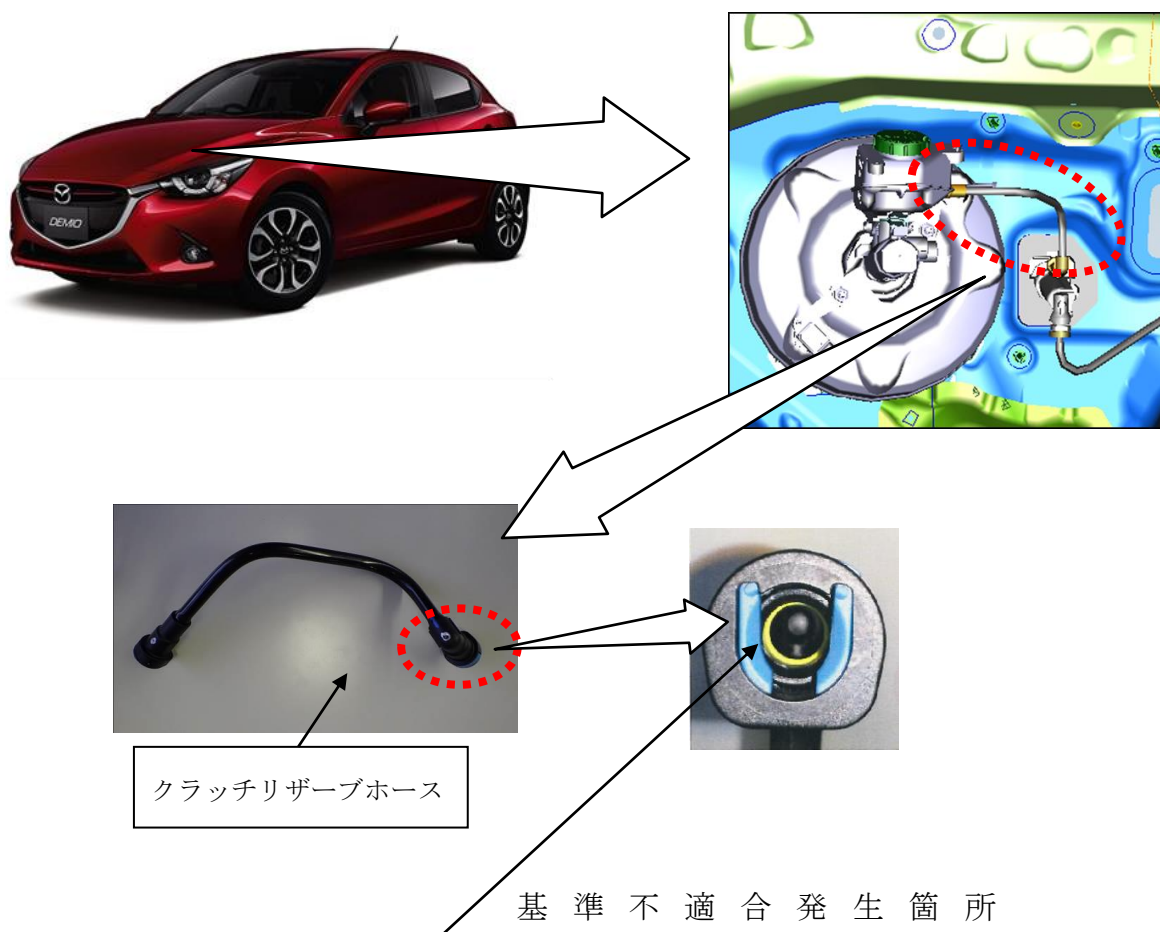

マニュアルトランスミッション仕様車のクラッチリザーブホースにおいて、接続部のＯリングの材質が不適切なものがある。そのため、長期使用により当該Ｏリングに亀裂が発生してオイルが漏れ、最悪の場合、変速できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、クラッチリザーブホースを良品と交換する。

識別：クラッチ・ペダル側面に黄ペンを塗布する

注) ☐ は、修正部品を示す。