


改善箇所説明図

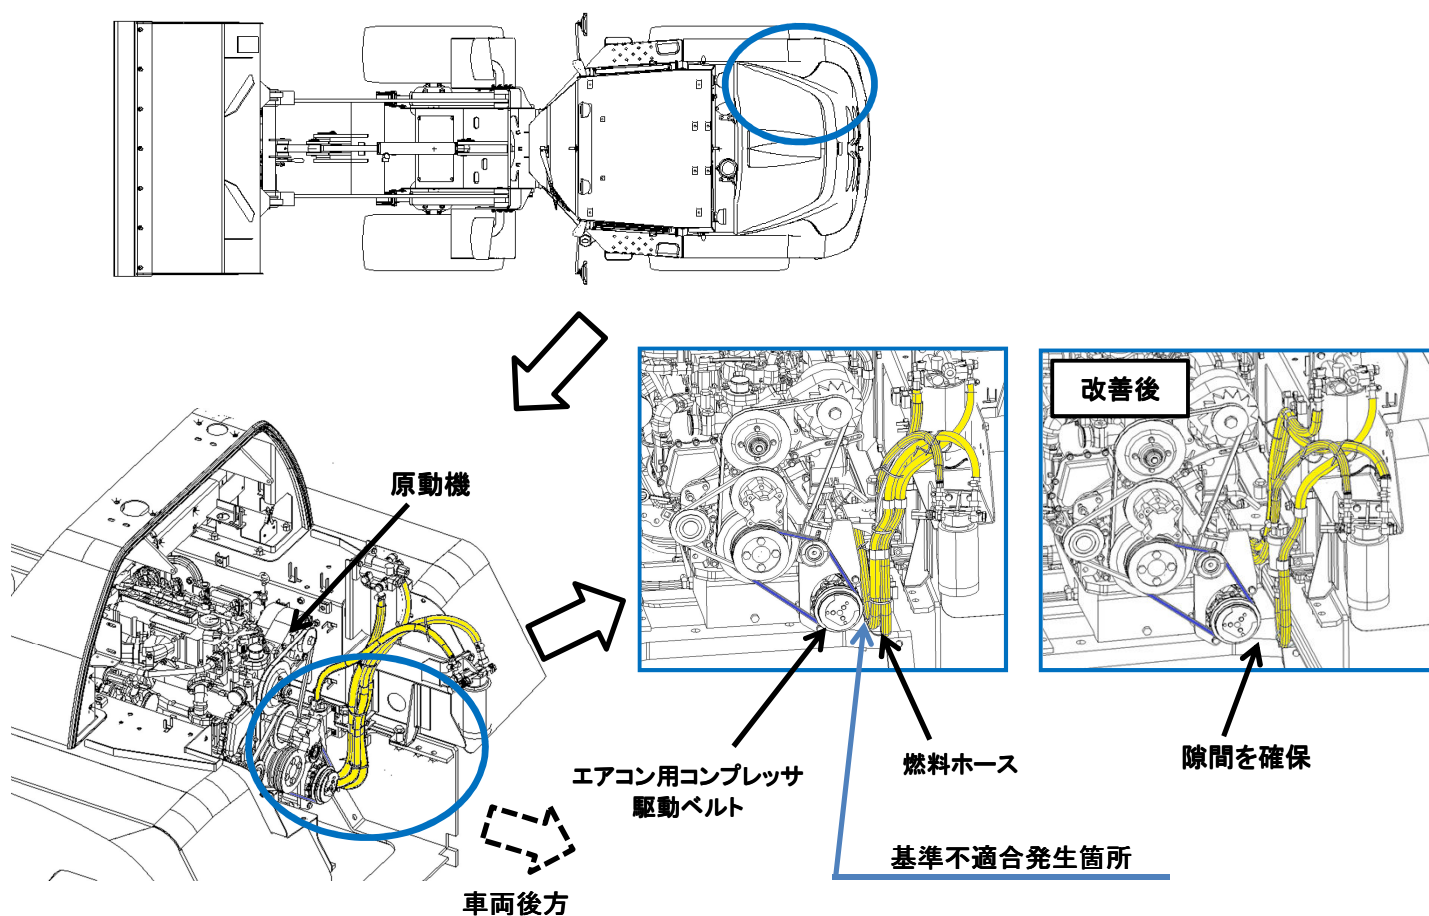

ショベル・ローダの燃料ホースにおいて、燃料ホースの配索が不適切なため、エアコン用コンプレッサ駆動ベルトとの隙間が小さいものがある。そのため、作業時の車両の振動により燃料ホースがコンプレッサ駆動用ベルトと接触して、当該ホースが摩耗し燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、燃料ホースの取り回しを変更し、ベルトとの隙間を確保する。
また、燃料ホースを点検し、損傷しているものは新品と交換する。

識別：対策完了車両については、車両右側のリヤフェンダに白色ペンキを塗布する。

