
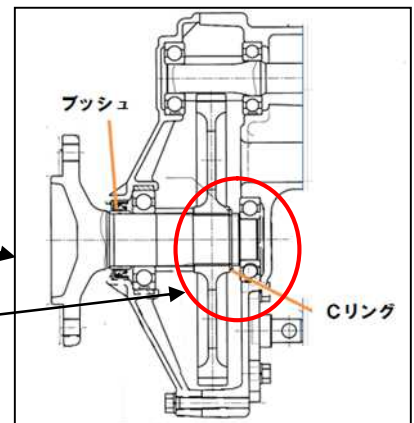


改善箇所説明図

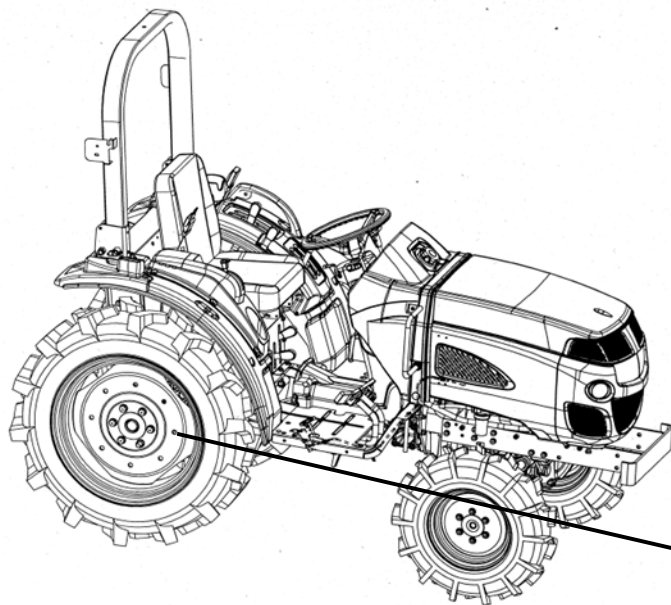

不具合発生箇所

農耕トラクタにおいて、車軸の製造が不適切なため、車軸の抜け止め用のCリングが正規の位置に組付けられていないおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車軸を固定しているブッシュ等が摩耗して車軸にがたつきが生じ、最悪の場合、走行中に車軸が抜けるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両交換を行う。

識別方法

車台打刻の番号で識別する。