


改善箇所説明図

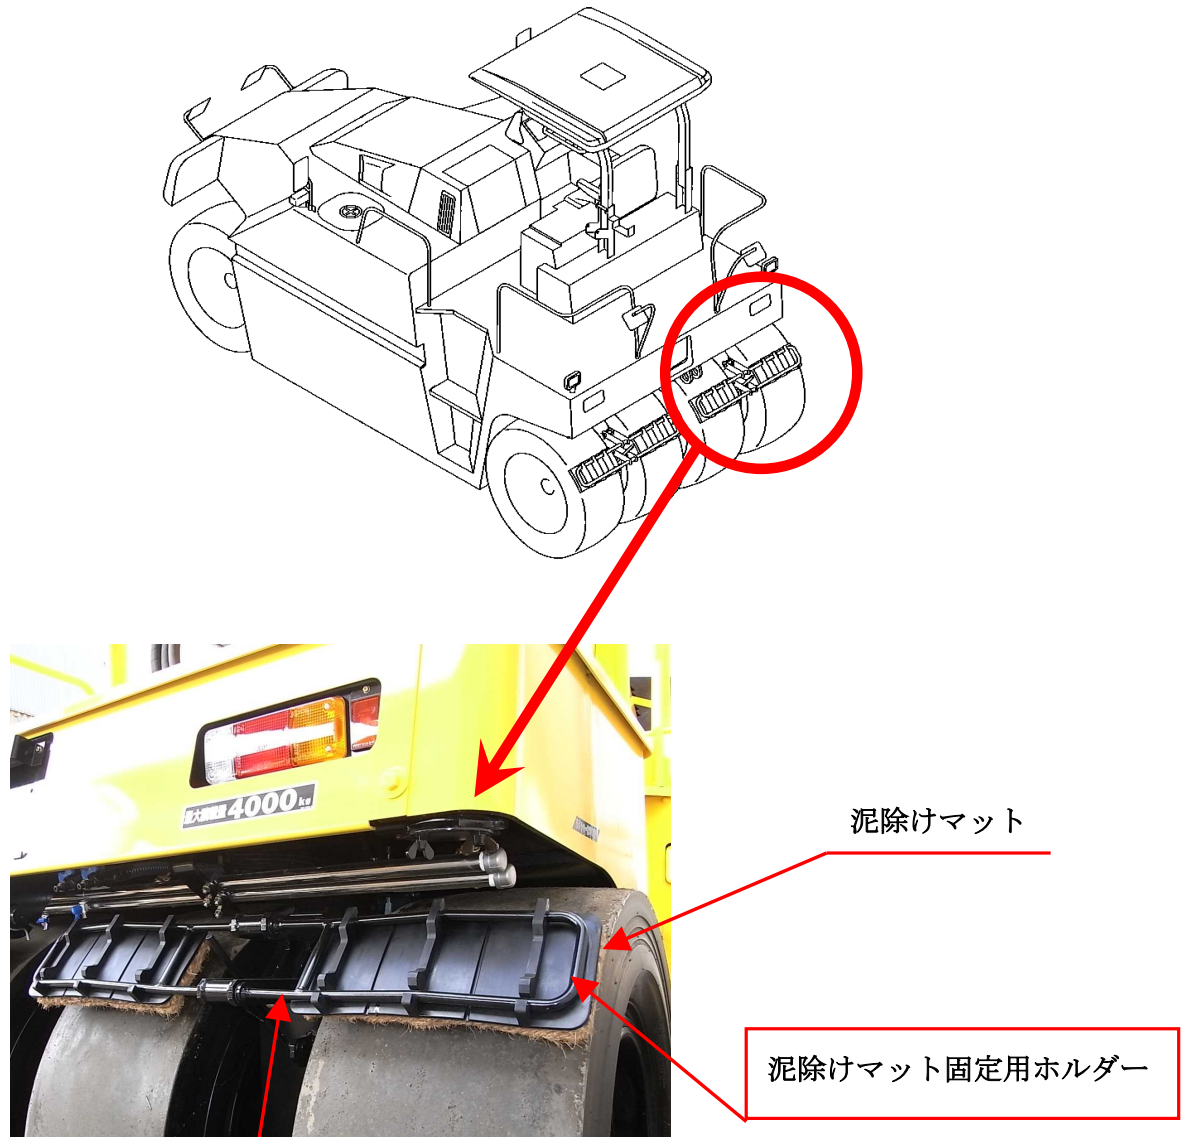

基準不適合発生箇所

注： は、交換部品を示す。

タイヤ・ローラの泥除け装置において、泥除けマット固定用ホルダーの溶接施工が不適切なため、当該ホルダーの接合部の溶接強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により接合部に亀裂が入り、最悪の場合、泥除け装置が路上に落下するおそれがある。

改善の内容：

全車両、泥除けマット固定用ホルダーを正規品に交換する。

識別：泥除けマット固定用ホルダーの溶接の有無で識別する。