


改善箇所説明図

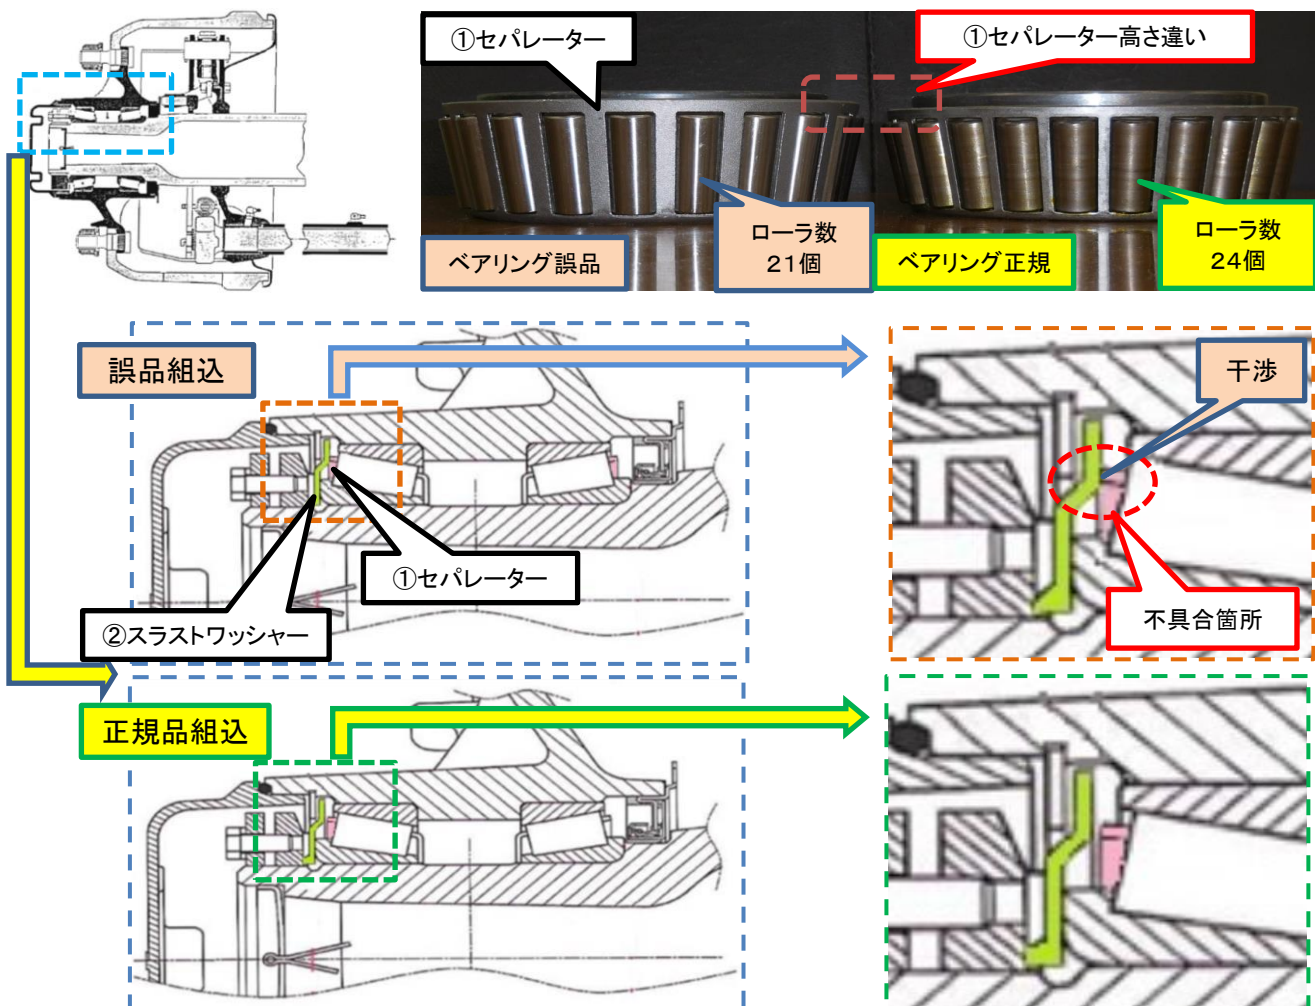

【不具合の内容】

ホイールベアリングの補用品を誤って配送したため、誤品を装着した車両がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリング(セパレーター)が磨耗して鉄粉が発生、ベアリンググリスが早期劣化し、最悪の場合、ベアリングが焼付き、火災又は脱輪するおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両点検し、正規品でないホイールベアリングの装着が確認された車両は、ベアリング及びその周辺部品の洗浄を行い、正規品のベアリングに交換する。