


改善箇所説明図

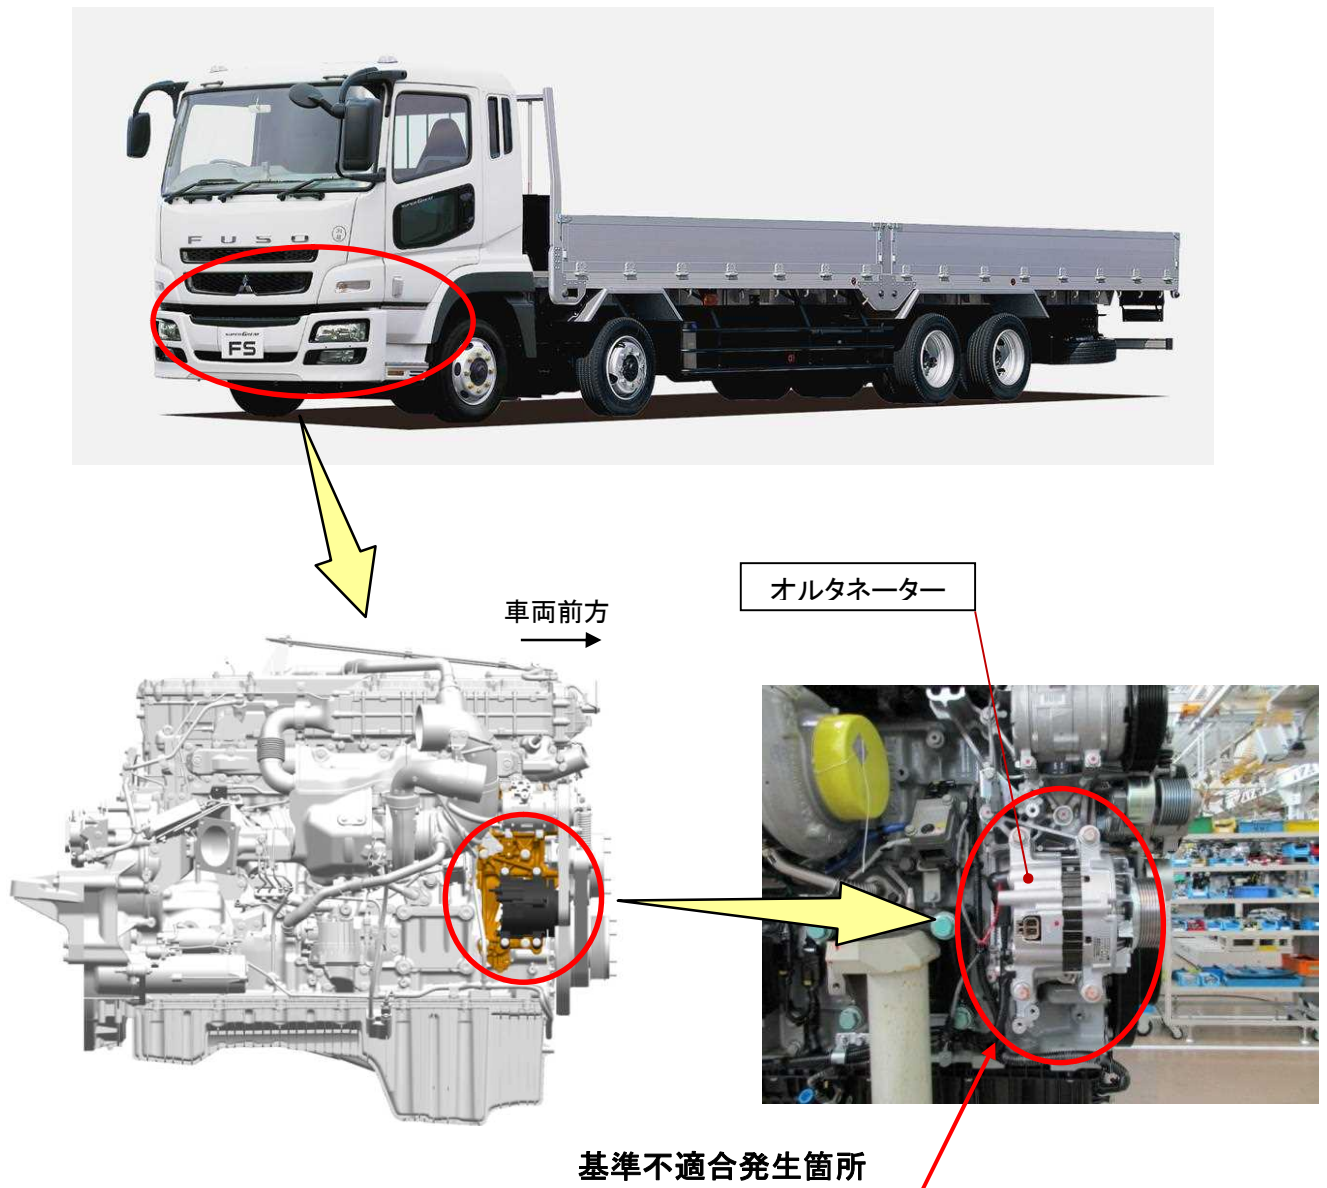

大型トラック・バスにおいて、出力が小さいオルタネーターを誤装着したものがあある。そのため、オルタネーターの発電不足によってバッテリー電圧が低下して変速ができなくなり、路上故障に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オルタネーターを点検し、誤品が装着されていた場合は正規品に交換する。また、バッテリーの比重を点検し、放電が進んでいた場合は、補充電を行う。

注：□ は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD202」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏