




## 改善箇所説明図①

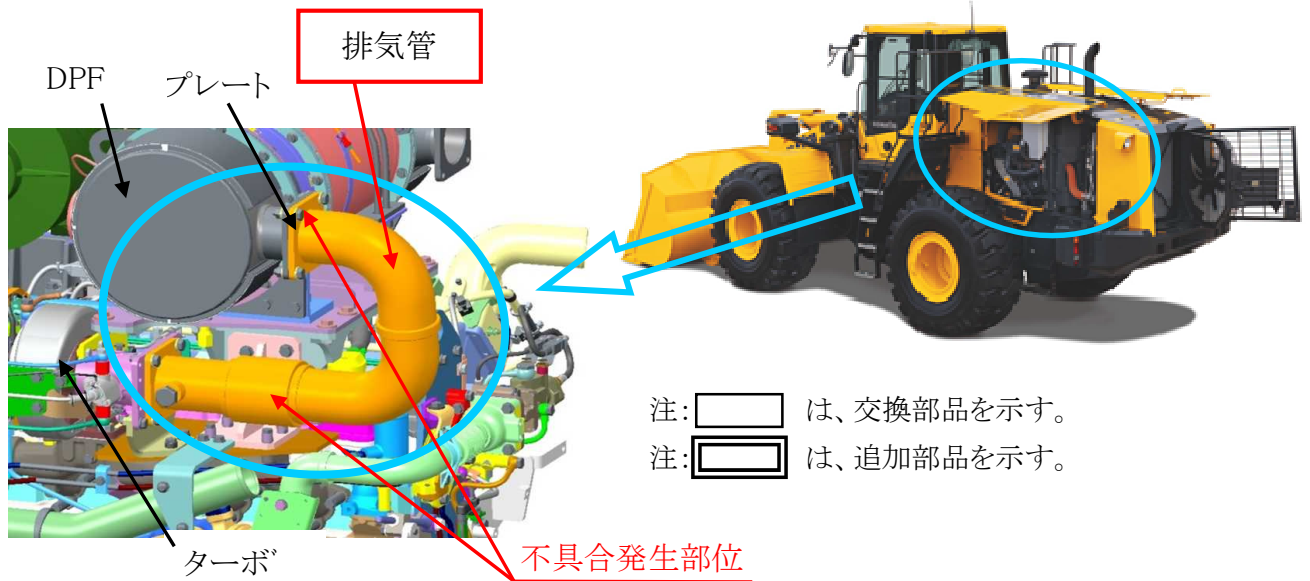

### 【改善後】

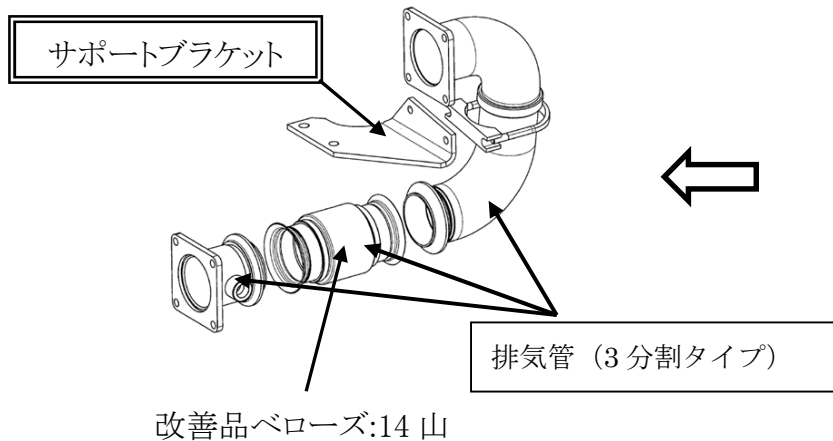

### 【改善前】

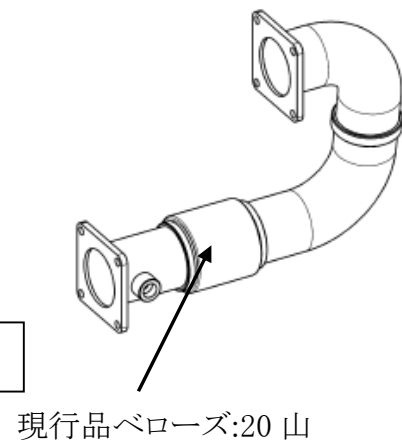

シヨベル・ローダの排気管において、排気管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該排気管が共振して亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、排気管を対策品に交換し、サポートブラケットを追加する。

識別：サポートブラケットに白ペイントを塗布する。

