


改善箇所説明図

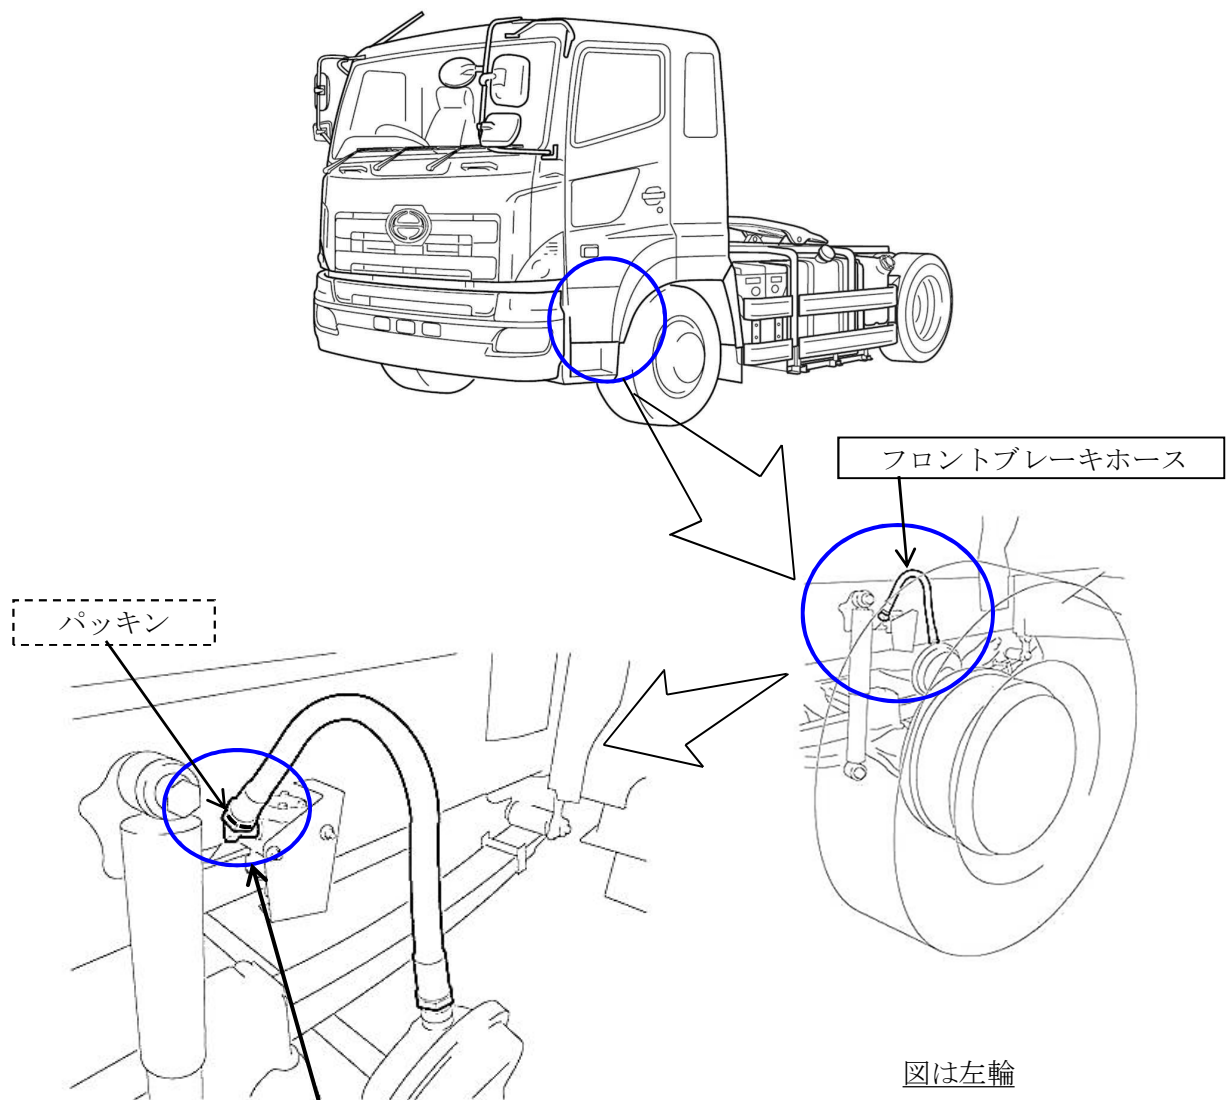

注： 内は点検及び締め付ける部品を示す。
 内は必要に応じて交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、フロントブレーキホースの締め付け作業が不適切なため、ホース接続部の締め付け力が不足しているものがある。そのため、ホース接続部が緩みエアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホース接続部の締め付けトルクを点検し、トルクが不足しているものは正規トルクで締め付ける。なお、トルクが不足している場合には接続部のパッキンを新品に交換する。

識別： 改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。

