


改善箇所説明図

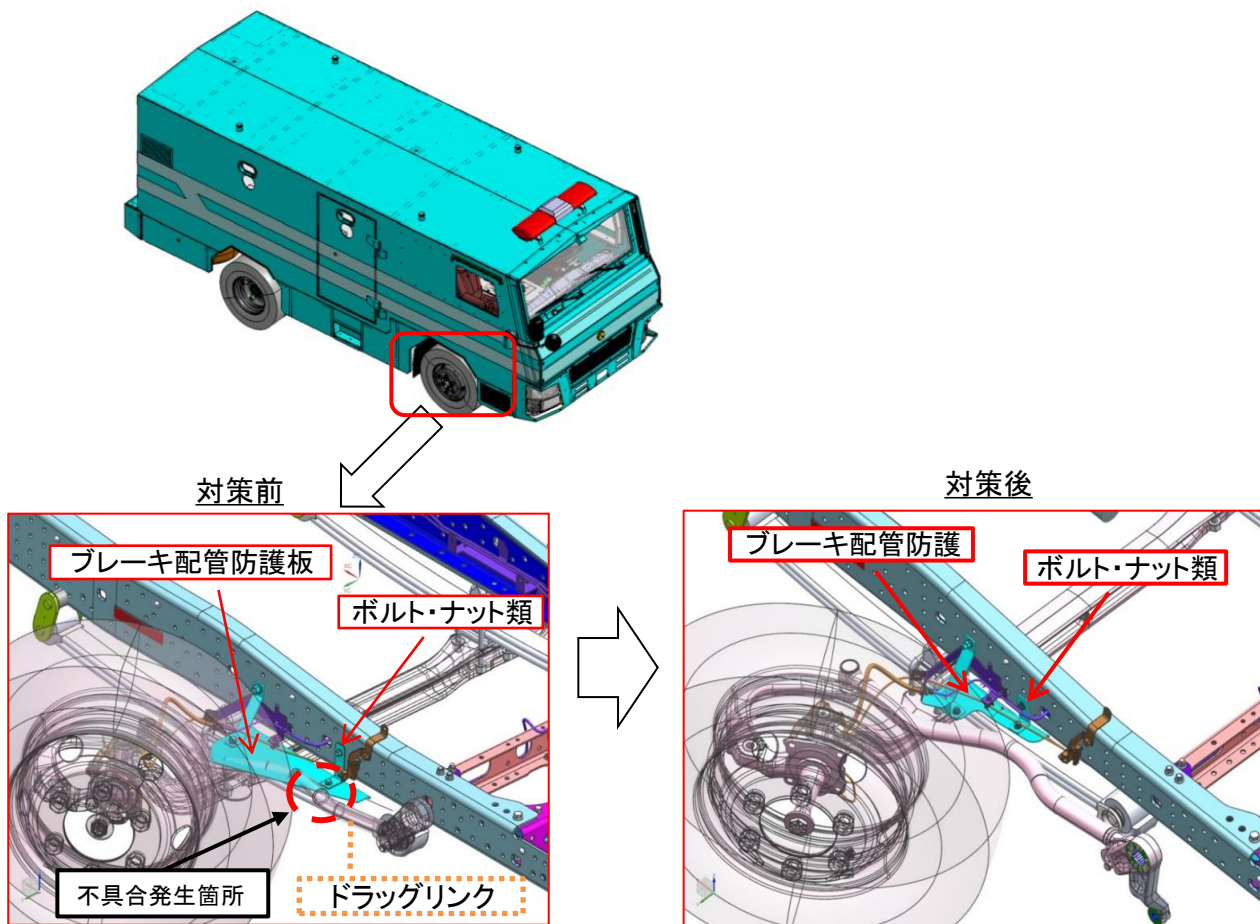

※図は車両右側の防護板を示すが、車両左側も同様の対策を講ずる。

 は、交換部品を示す。

不具合の内容

ブレーキ配管防護板の形状が不適切なため、ハンドルを最大に操舵した際、ドラッグリンクが防護板と接触するものがある。そのため、保安基準第11条第1項の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ配管防護板を対策品に交換する。

識別方法

ブレーキ配管防護板の形状で識別する。