


改善箇所説明図

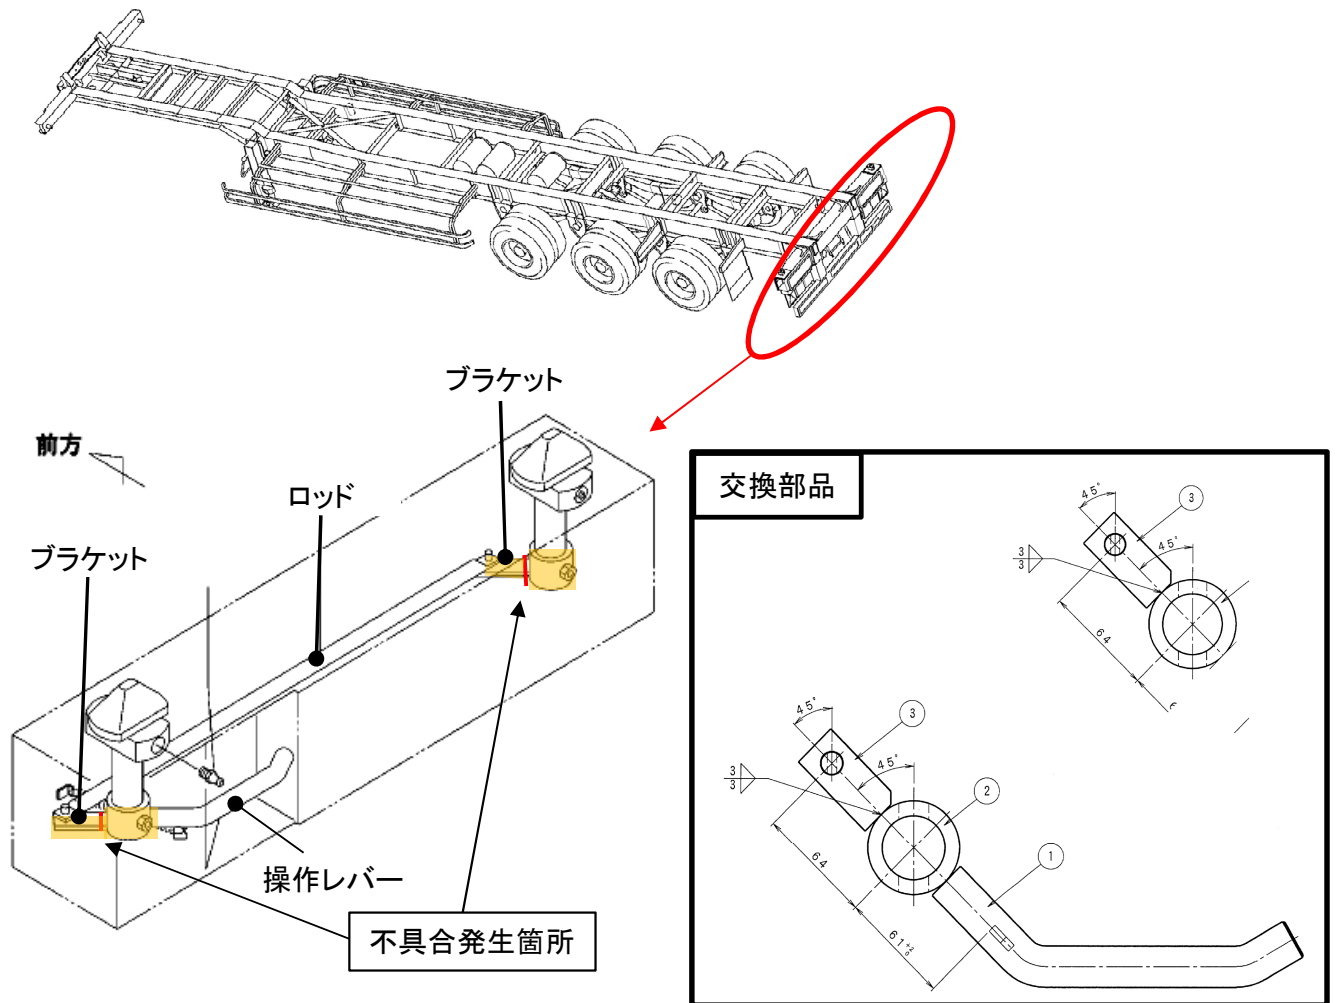

【不具合の内容】

コンテナセミトレーラの緊締装置において、左右のツイストロックを連結するロッドを接続するブラケットの溶接が不適切なため、走行時の振動または、操作レバーの操作時に溶接部が破断するものがある。そのため、コンテナの固定および解除ができなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ブラケットを良品と交換する。

【識別】

交換した部品に黄色の丸型シールを貼付する。