


## 改善箇所説明図

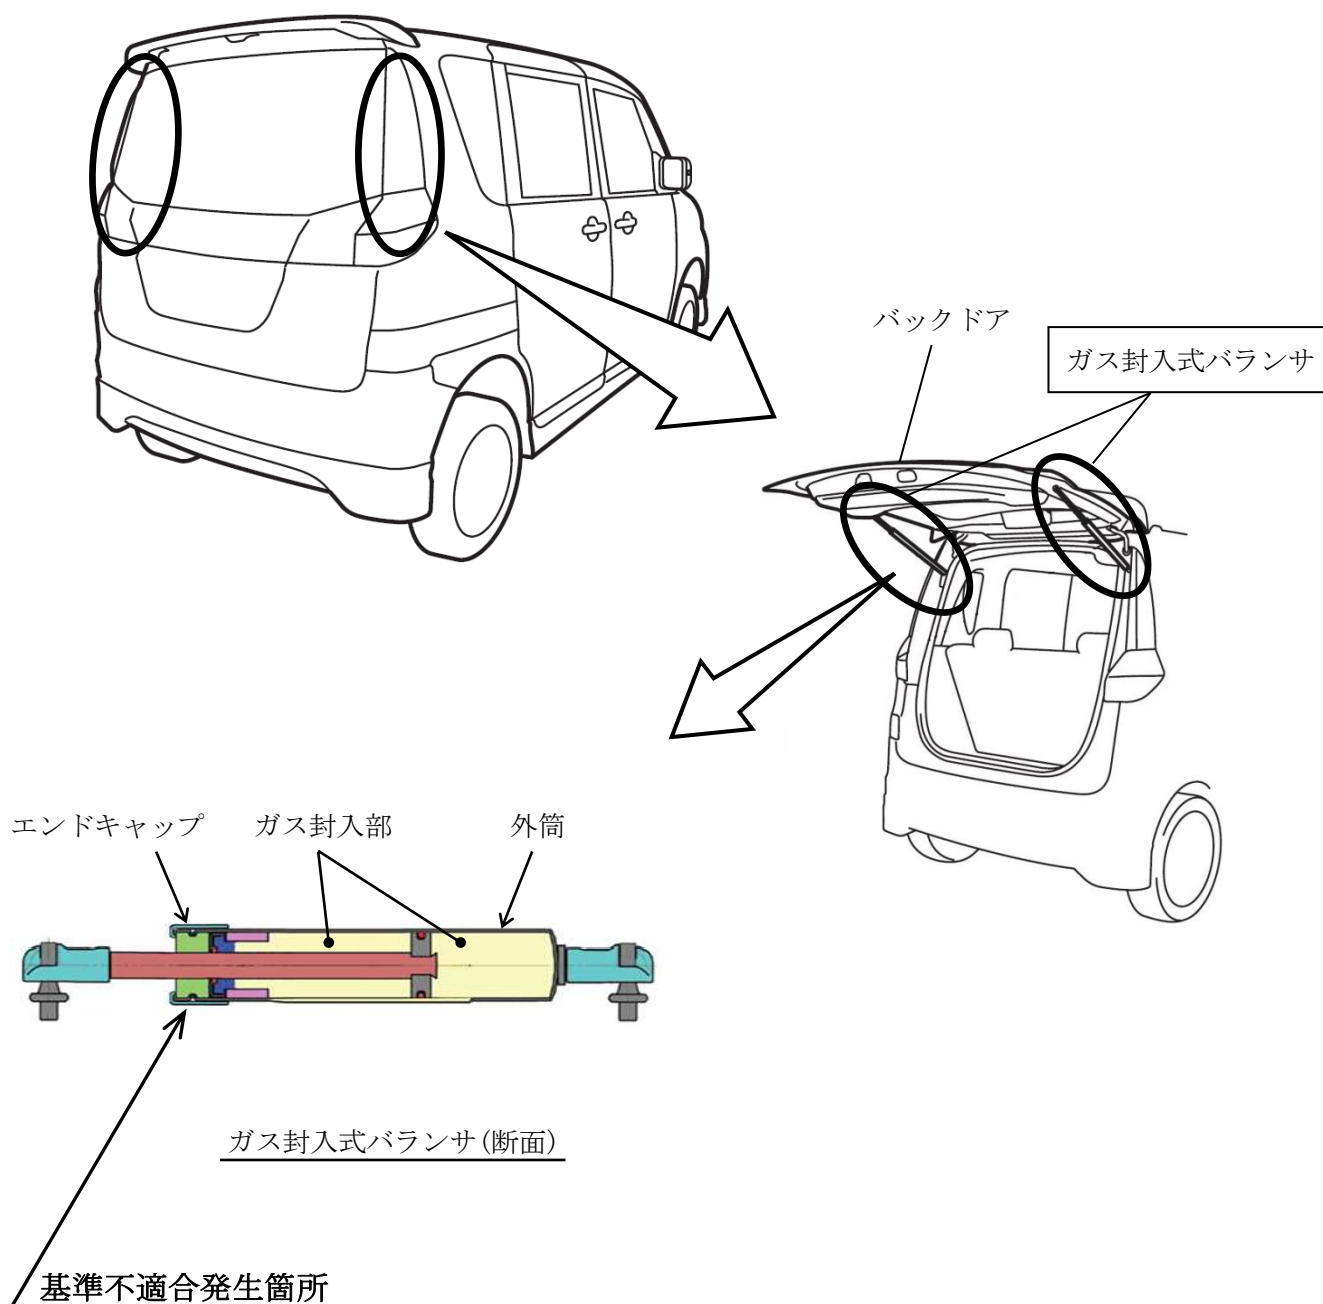

バックドアのガス封入式バランサにおいて、外筒のエンドキャップ部の塗装が不適切なため、外筒が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行して封入されたガス圧により外筒が破損し、最悪の場合、バックドアを開く際に周囲の人が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ガス封入式バランサを対策品と交換する。

識別：バックドアのドアラッチの横に赤色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。