


改善箇所説明図

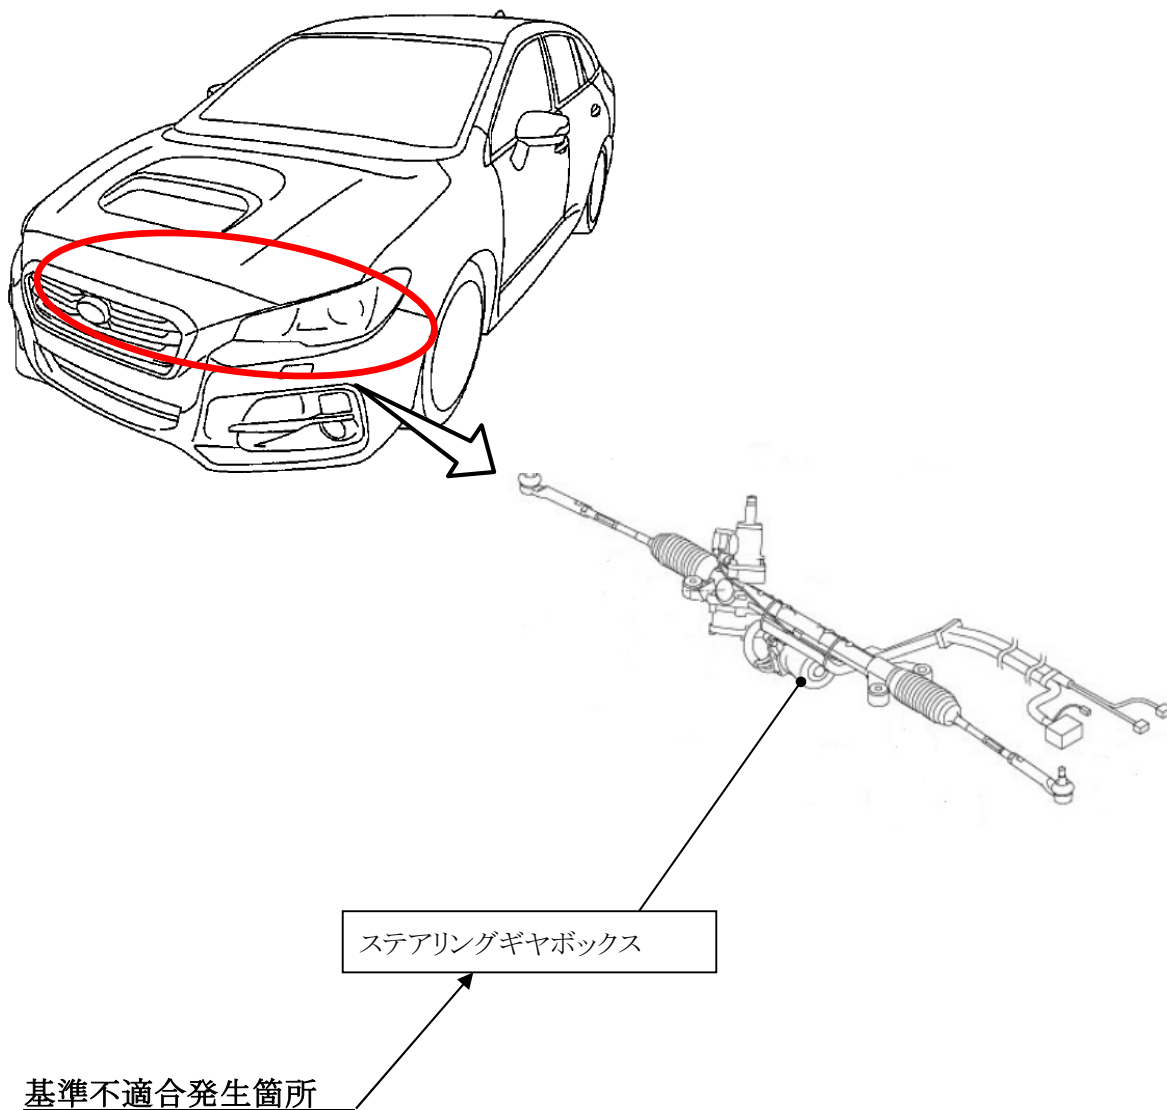

ステアリングギヤボックスにおいて、ラックギヤの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、損傷し、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ステアリングギヤボックスを点検し、該当するものはステアリングギヤボックスを良品に交換する。

識別

打刻車台番号の1桁目上側に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換する部品を示す。