


改善箇所説明図

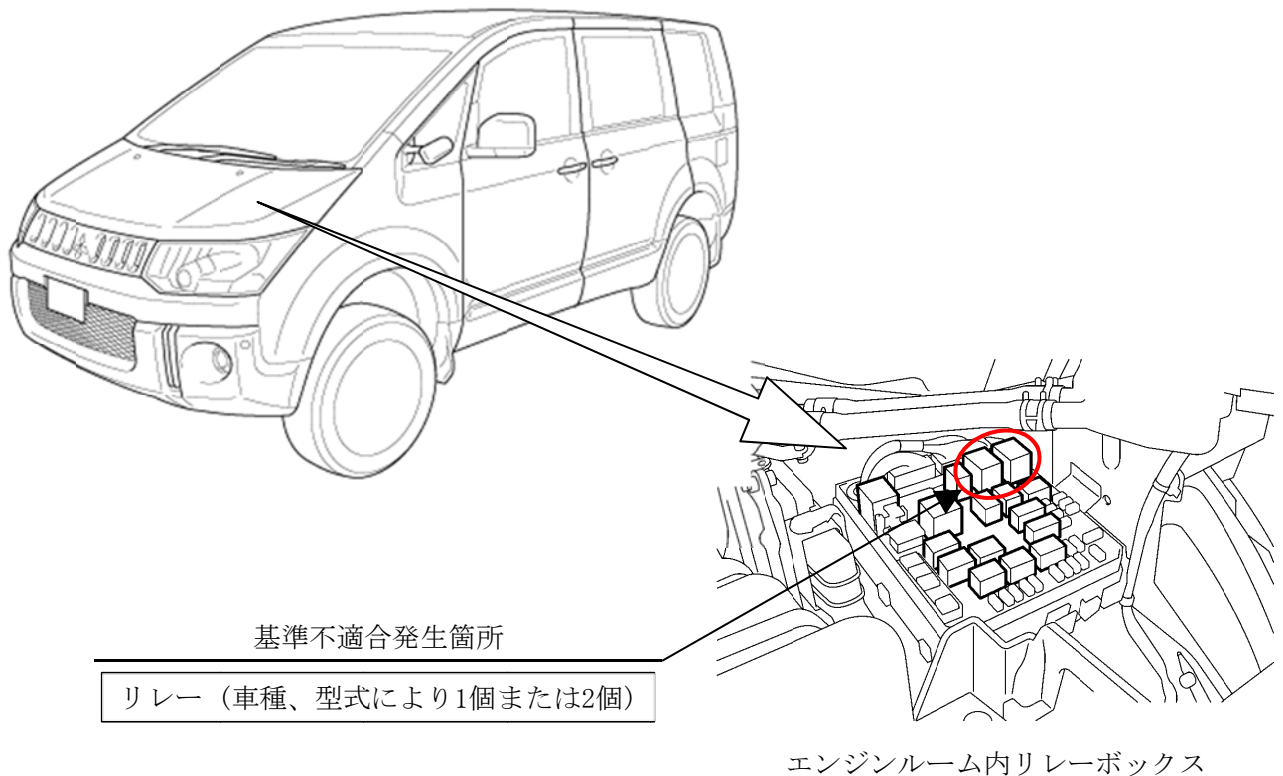

エンジンコントロールユニットの電源制御等に使用されるリレーにおいて、リレー内部の溶接が不適切なため、使用過程で溶接部が異常発熱して溶接が外れ、導通不良となることがある。そのため、走行中にエンストして再始動不能となるおそれがある。また、アイドリングストップ付車両は、エンジン警告灯が点灯してエンジン出力が制限されるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該リレーを良品と交換する。

注：図中の 内は、確認、交換する部品を示す。

識別：交換するリレーの上面に、白または黄色ペイントを塗布する。